

- ① 全表面、酸化防止。
- ② 酸化物ヲ除去ス。
- ③ 鐵ノ流動性ヲヨクス。

(二) 白鐵ノ製法、

錫ヲ熔カシタル後鉛ヲ入レ鉛ノ幾分ガ尙熔ケ切ラザル程度ニテ火ヨリ下シ型ニ流シ込ム、

(ホ) 白鐵鐵附ニ使用スル副劑、(Flux)

(a) 副劑ノ必要、

白鐵鐵附ヲ行フニ當リ最モ注意ヲ要スルコトハ、接合面ヲ清淨ニシテ且ツ酸化シ居ラザルコトナリ、然ルニ非鐵金屬ニ於テハ、白鐵使用ノ加熱状態ニテハ酸化ヲ起シ易シ、副劑ハ此ノ酸化ヲ防止シ、鐵ノ接合面ニ流入スルコトヲ容易ナラシメ以テ鐵附ヲ強固ナラシムルモノニシテ必要缺クベカラザルモノナリ、

(b) 最モ普通ニ用ヒラルル副劑ノ種類、

(i) 鹽化亞鉛液、

製法 濃鹽酸(生鹽酸)ヲ硝子又ハ鉛製容器ニ入レ、之ニ亞鉛片ヲ投ズルトキハ、亞鉛ハ鹽酸ヲ分解シ鹽化亞鉛(Cl_2Zn)ノ無色透明ノ液トナル(亞鉛ガ飽和状態ニ迄熔ケ込ム)、之ヲ其ノ儘使用スルカ又ハ少量ノ水ヲ加フベシ、

作用 鹽化亞鉛ハ金屬ノ酸化物ヲ熔解除去ス、

(注意、亞鉛ヲ材料トスル品物及亞鉛鍍板ノ白鐵附ニハ副劑トシテ濃鹽酸其ノ儘ヲ使用スベシ)、

(ii) 松脂劑、

製法 松脂ヲ木精(メチルアルコール)ニ溶解スルカ、又ハ加熱シテ熔ケタル松脂ニ「ワセリン」ヲ加ヘテ糊狀トナス、

作用 鐵附ノ際ノ加熱ニヨリ松脂中ノ炭素ガ酸化物中ノ酸素ト結合シ之ヲ還元ス、

(注意、電線其ノ他電氣關係物ノ鐵附ニハ副劑トシテ酸性ヲ有スルモノハ絶對ニ避クルヲ要ス、蓋シ接合點ニ酸性副劑ガ殘ルトキハ腐蝕ノ原因ヲナシ絶縁ヲ害スル虞アレバナリ)、

(ハ) 鐵附法要領、

(a) 接合面ヲ清淨ニスル爲副劑ヲ塗布ス、

(b) 銅鍍ノ先端ヲ副劑ニ觸レシメタル上白鐵ニ接觸セシメバ白鐵ハ鍍先端ニ附着ス、(銅鍍先端ニハ前以テ白鐵ヲ附着セシメ置クコト肝要ニシテ、豫メ白鐵ヲ附着シ置カザレバ鐵附ニ必要ナル熔解鐵ヲソノ部ニ保持困難ナリ、又鍍ハ過熱セザルヲ要ス、コレ豫メ附着セル白鐵ヲ離脱セシムルヲ以テナリ)、

(c) 鍍ニテ靜カニ接合面ヲ動カシ、鍍ノ白鐵ヲ接合面ニ移セバ白鐵ハ冷却固着ス、(接合面ハ鐵熔解温度以上ナラシムルヲ要スルガ故ニ、鍍ヲ速ク動カサバ接合面ノ温度上ラズ、鐵附スル能ハズ、故ニ接合物ノ熔解點ハ鐵ノ熔解點以上ナルヲ要シ、又大物ノ鐵附ニハ豫熱シ置クコト及鐵附ハ止ムヲ得ザル場合ノ外金屬臺上ニテハ行ハザルヲ可トス、)

(d) 場合ニ依リテハ左手ニ白鐵棒ヲ持チ、接合スベキ面ヲ壓シ、右手ノ鍍ニテ白鐵ヲ熔解シ鐵附ヲ行フモヨシ、

(e) 副劑トシ鹽酸ヲ用ヒタル際ハ必ズ之ヲ拭取り置クベシ、然ラザレバ腐蝕ノ因トナルコトアリ、

(三) 眞鍮鐵附法、

(イ) 成分、

Cu と Zn とノ合金ニシテ、此ノ合金ニヨリ鐵附シタル部分ノ強度ハ白鐵々附ノ強度ヨリ遙ニ強キヲ第一ノ利點トス、

(ロ) 用途、

銅、鐵、眞鍮等ヲ材料トスル鞏固ナル品物ノ接合ニ用フ、

(ハ) 種類及用途區分、

種類	最強眞鍮鐵	普通眞鍮鐵	弱眞鍮鐵
成分(%)	Cu 7 Zn 3	Cu 6 Zn 4	Cu 5 Zn 5
用途區分	強度最大ニシテ鐵鋼物又ハ高温度ニ耐アルモノノ接合ニ用フ、	強度中位ニシテ銅材又ハ高温度ニ堪ユルモノノ接合ニ用フ	強度下位ニシテ眞鍮物ノ接合ニ用フ
熔解點(°C)	945°C	890°C	約 870°C

(備考)

(a) 熔解點 Cu 1,080°C, Zn 420°C

(b) 兩金屬ノ間ニ眞鍮鐵ヲ浸潤セシメテ鑪ヲ堅ク融著セシムル爲ニハ、接合セラルベキ金屬ヲ必ず眞鍮鐵ノ熔解點以上ニ加熱スベキ要アリ、コノ爲、眞鍮鐵ノ熔解點ハ、必ず接合スベキ金屬ノ熔解點ヨリ低キヲ要ス、

(c) 海軍ニ於テハ

強鐵ニハ Cu 58~60%, Zn 42~40%

弱鐵ニハ Cu 50~52%, Zn 50~48%ノモノ多シ、

(一) 鐵ノ製法、

(a) 眞鍮鐵、 (丁鐵使用)

(i) 「ハタキ」鐵 銅ヲ熔カシタル後手ヲ觸レ得ザル程度ニ熱シタル亞鉛ヲ入ル、コノ際青火及白煙ヲ立テ綿ノ粉樣ノモノ飛散スルヲ以テ之ニ藁灰ヲカケ防止ス、煖メタル棒ニテ攪拌シ全部熔融セバ水盥中ニ點々落下セシム、コノ際箒ヲ以テ上下左右ニ動カシ落下熔液ヲ細粒タラシム、後水洗篩分ケテ行フ大粒ノモノニハ亞鉛 5%ヲ加ヘ再製ス、

(ii) 潰シ鐵 材料ノ熔融ハ前述ニ全ジキモ、熔液ハ薄板又ハ丸棒形ニ製シ置キ使用ニ際シ暗紅色ニ燒キ錠又ハ白ニテ細粒トス、

(b) 燒礪砂鐵、

礪砂 1 } 位ノ容積割合ニ混ジテ鍋ニ入レ、表面ヲ平ニシ
眞鍮鐵 3 }

之ニ水ヲ表面トスレニナル迄注入シ攪拌シツツ煮詰ム、然ルトキハ礪砂ハ化合物ノ分解蒸發ニヨリ膨脹シ次デ化合物全部ノ分解終リテ收縮ヲ始メントス、之ヲ限度トシテ加熱ヲ止ム、

(c) 煮礪砂鐵、

礪砂 1 } 位ノ容積割合ニ混ジテ鍋ニ入レ、多量ノ水ヲ加
眞鍮鐵 2 }

ヘテ 30 分間位煮沸シ礪砂ノ化合物ヲ全部分解蒸發セシム、然ル後鍋ヲ火爐ヨリ下ロシ、鍋底ヲ冷水ニテ冷却シツツ煮礪砂鐵ヲ充分攪拌シ、礪砂ノ凝結ヲ防ギツツ糊狀トナスベシ、

(d) 鐵製作及保存並使用上ノ注意、

(i) 熔液中ニ水或ハ湯又ハ冷カナル物體ヲ少量タリトモ

鋼管
↓
生
礪砂

投入スベカラズ、之レ大音響ヲ發シ熔液四方ニ飛散シ危
甚ダシキヲ以テナリ、

(ii) 熔液攪拌用棒及亞鉛ハ必ズ温メテ使用スベシ、
乾燥セシメ用フルヲ要ス、

(iii) 燒硼砂鐵ハ一ヶ月以上モ保存セバ水分ヲ吸收シ、
使用ニ際シ硼砂膨脹シテ鐵附不完全ナル部分ヲ生ズベシ、
新クノ如クナリタルモノハ再度煮直セバ可ナリ、

(iii) 煮硼砂鐵ハ永ク保存セバ乾燥シテ結塊トナル故、
長時日ノ保存ハ成可ク避クルヲ可トス、塊トナリタルモノハ
少量ノ水ヲ加ヘテ糊狀トセバ使用シ得、

(vi) 燒及煮硼砂鐵共使用ニ際シ、相當加熱セバ更ニ
鐵附部ニ振リカケ該部ノ酸化ヲ防止スベシ、

(iv) 眞鍮鐵鐵附ノ場合ノ副劑、(Flux)

白鐵鐵附ノ場合ト同様眞鍮鐵鐵附ノ場合ニ於テモ亦作業前接
合部ヲ極メテ清淨ニシ且ツ作業中金屬ノ酸化ヲ防止シ、尙成生
シタル酸化物ヲ熔解除去スルヲ要ス、然ラザレバ鐵附ノ強度低
下スベシ、

而シテ酸化防止及酸化物ノ熔解除去ノタメノ副劑トシテハ、
硼砂 (Borax) ガ最モ廣ク用ヒラレ、鐵附實施ニ際シテハ硼砂ト
眞鍮鐵トノ混合物ナル燒硼砂鐵又ハ煮硼砂鐵ヲ用ユルヲ普通ト
ス、兩者ヲ斯クノ如キ混合物トセズ各其ノ儘トシテ用ユルトキ
ハ

 
(a) 極小物ノ鐵附ノ際ハ硼砂膨脹ノ爲鐵ガ接合スベキ部分
ニ浸潤スルヲ妨ゲテ、鐵附不充分ナル部分ヲ生ズル虞アリ、但
シ銅管ニ銲接手ヲ鐵附スル場合等ハ、生眞鍮鐵ヲ用ヒ接手

火力調整

暗紅色ニ赤熱シタルトキ及鐵ガ熔解シタルトキニ硼砂ヲ振リ
カケル方結果宜シ (舞鶴工廠ノ Practice)、

(b) 此ノ場合ノ硼砂要量ハ、燒硼砂鐵又ハ煮硼砂鐵使用ノ
場合ノ硼砂要量ヨリ 3 倍位多ク稍不經濟ナリ、

硼砂 (Na₂B₄O₇·10H₂O) ノ化學的作用ヲ例示スレバ次ノ如
シ、



(硼砂ハ銅ノ酸化物ニ作用シテ銅ノ鹽ヲ作り熔解ス)

(v) 鐵附法要領、

(a) 接合面ヲ清淨ニス、

(b) 接合面ニ鐵ト硼砂ニ水ヲ交ゼタルモノヲ置キ加熱乾燥
シ膠着セシム、

(c) 更ニ強熱シ硼砂ノ熔液ト共ニ鐵ノ熔融セルモノヲ接合
面ニ侵入セシム、

(d) 鐵均棒ニテ鐵ヲ攪亂シ接合面全般ニ行キ互ラシム、

(e) 火勢ヲ減ジ後冷却セシム、

(f) 銅眞鍮等ハ鐵ノ熔解ニ先立チ接合物ノ熔解シ始ムルコ
トアリ、使用鐵配合成分ニ特ニ注意ヲ要ス、

(g) 上述ノ場合接合銀ヨリ低キ熔解點ノ鐵ヲ得ラレザル際
ハ、該物品ト同質ノモノニ重量凡ソ 1/6 程度ノ亞鉛ヲ追加
セル鐵ヲ作レバ可ナリ、

① 余分ニ鐵ヲ用フベカラズ (大物)
② 「コテ」ヲ燒キスキナイフ、

銀鐵、

(1) 成分(%) Ag 40, Cu 30, Zn 30, 熔解點約 700°C

(2) 用途 銀器、眞鍮器等ノ鐵接ニ用フ、

(3) 副劑 硼砂、

- 製作品 美觀
- 機械的性質良好
- 1/4吋 燒物性大ニ利便アリ
- 熔解點 100°C 以下ニシテ 400°C 以下

金鐵 金銅銀

第二節 各種製品製作要領

三五、管屈曲法、

(一) 管内充填材料、

管屈曲ニ際シテハ、屈曲部ノ断面ガ扁平トナルヲ防グ爲、先づ内部ニ充填物ヲ充タスベシ、充填材料次ノ如シ、

銅管——(松脂) 管徑及肉ノ厚サヲ論ゼズ如何ナル銅管ニモ適、

(濱砂) 内徑 1 cm 以上 10 cm 迄ノモノニテ蒸氣管ノ如キ肉厚ノモノ、又ハ肉薄ニテモ屈曲半徑大ナルモノニ適 (但シ鐵附銅管ニハ濱砂ハ絶對不適)、

(鉛) 管徑及肉ノ厚サヲ論ゼズ如何ナルモノニモ適、

眞鍮管——(松脂) 又ハ (鉛)

鐵管, 鋼管, 鉛管——(濱砂)

(二) 充填材料ノ充填、

(i) 松脂ノ熔解及充填、



鐵製又ハ銅製鍋ニテ可及的徐ニ加熱シ、熔ケルニ從ヒ火カヲ然ズ (但シ急ヲ要スルトキハ鍋ニ蓋ヲシ稍強キ火ニテ加熱ス)、減ラザレバ引火炎上ノ虞アリテ危險ナリ (万一引火セバ帆布等ニテ覆フベシ)、

熔解シタル松脂ヲ銅管又ハ眞鍮管ニ充填スルニハ、豫メ管ノ屈曲スベキ部分ヲ燒鈍シ且ツ内部ヲ充分乾燥シタル上一端ニ木

栓ヲ打込ミ、之ヲ直立シテ上端ヨリ注入ス、注入シタル松脂ガ冷却凝固スルニ從ヒ逐次補給注入スベシ、一杯注入凝固シ終レバ先ノ口ニ木栓ヲ施スベシ、(松脂ハ仲々冷却シ難キ故、急ヲ要スル場合ハ管ノ底部ノ松脂凝固後之ヲ水中ニ直立シ、上ヨリ注入スルモ可ナリ、但シ此ノ場合水分ガ管内ニ入ラザル様注意スベシ、水分入ラバ内部ニテ蒸發シ巢ヲ生ジ屈曲ノ際該扁平トナス)、

(ii) 濱砂ノ充填、

銅管ナラバ屈曲スベキ部分ヲ一旦挑色ニ加熱後放置冷却 (又ハ水中或ハ油中ニ急冷) 燒鈍ス、鐵鋼管ナラバ豫メ燒鈍ヲ行フノ要ナシ、

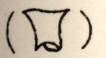
扱濱砂ヲ充填スルニハ、先ツ管内ヲ充分乾燥シタル上、管ノ一端ニ木栓ヲ打チ直立シテ、充分乾燥シタル濱砂ヲ入ル、濱砂ヲ入ル間、管ノ各所ヲ叩キ砂ガ隙間ナク一杯充填スルコトニ注意スベシ、若シ砂ノ充填不十分ナラバ、屈曲ノ際其ノ部ニ皺ヲ生ズベシ、充填終ラバ口ニ木栓ヲ打込ム、(木栓ヲ打ツニハ豫メ管端ヲ朝顔型 () ニ開キ置キ、栓ヲ打込ミタル上其ノ端ヲ内側ニ曲グルヲ可トス () 是屈曲ノ際木栓ノ脱出ヲ防グ爲ナリ)、

(iii) 鉛ノ充填 松脂ト同様ナル要領ニ依ル、

(iv) 管ノ屈曲、

(i) 松脂又ハ鉛ヲ充填シタル銅管又ハ眞鍮管ハ冷體ノ儘屈曲ス (如何ナル場合ニモ松脂又ハ鉛ヲ充填シタル管ハ加熱スベカラズ、破裂ノ虞アレバナリ)、

(ii) 濱砂ヲ充填シタル管ノ内、鐵鋼管ハ屈曲部ヲ赤熱シタル

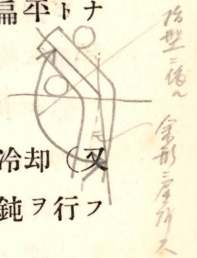

上屈曲ス、(赤熱中兩端ノ木栓ガ焼クル虞アルトキハ木栓ニ水ヲ注グベシ)、銅管ハ冷體ノ儘屈曲ス、

(イ) 豫メ針金ニテ屈曲スベキ形狀度合ヲ示ス指型ヲ作り置キ、之ニ合セテ定盤又ハ地上ニテ便宜ノ方法ニテ屈曲スベシ、而シテ指型ニ示ス屈曲度ヨリモ 10°~15° 過度ニ屈曲シタル上、再び指型通直スベシ、是レ屈曲部ハ扁平トナル傾向アル故、之ヲ眞圓ニ恢復スル爲メナリ、鐵管又ハ鋼管屈曲ノ際ハ、必要ニ應ジテ一部ニ水ヲ撒布冷却硬化シ作業ヲ容易ニナスコトヲ得、

(四) 充填材料ノ排出、

(イ) 松脂或ハ鉛ヲ排出スルニハ、兩端ノ木栓ヲ取除キタル上、一端ヨリ熱シテ溶解排出シ、逐次他端ニ及ブ様ナスベシ(充填部ノ中央ヲ加熱セバ管破裂ノ虞アリ)、而シテ最後ニ全體ヲ薄赤色ニ焼ケバ内部ニ殘存セル松脂又ハ鉛全部焼失又ハ流出スベシ、

(ロ) 濱砂ハ兩端ノ木栓ヲ取除キタル上其ノ儘排出セバ可ナリ、

(五) 燒鈍ト水壓試験、

(イ) 鐵管又ハ鋼管ヲ變態點以下ノ溫度ニテ屈曲スルハ、歪硬化ノ原因トナル故、實際操業上嚴ニ之ヲ戒ムモ、猶主蒸氣管ノモキ特ニ重要ナルモノハ、屈曲後局部ヲ變態點以上ニ加熱燒鈍ス、其ノ他ノ管ニ就テハ特ニ燒鈍ヲ行ハザルヲ普通トス、

(ロ) 銅管又ハ眞鍮管ハ松脂又ハ鉛排出ノ際自ラ燒鈍行ハル、(但シ濱砂ニテ屈曲シタル銅管ハ屈曲作業終了後屈曲部ヲ燒鈍シ歪硬化ヲ除去スベシ)、



屈曲シタル銅管又ハ眞鍮管ニテ強度特ニ注意ヲ要スルモノハ

規定ノ水壓試験ヲ行フベシ、

三六、鋳力鋺加工法、


(イ) 板取、

板取リトハ圖面或ハ現物ノ形ニヨリ板ヲ切ルベキ形ヲ定メ材料ニ無駄無キ様適當ニ配當テ切り取ル作業ニシテ、板ヲ切ルベキ實形ヲ定ムルハ鋺子ガ作圖ニ於テ學ビタル包面ノ應用ナリ、圖ハ包面ノ一例ヲ示ス、

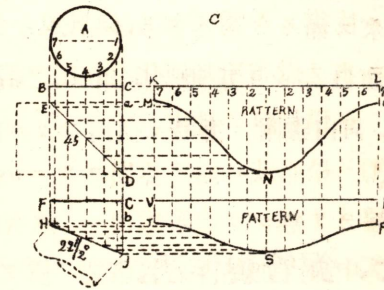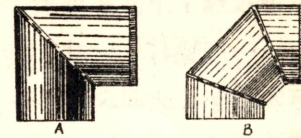

(ロ) 板端接合法、

鑄附法、鋺締法、折曲接合等アリ、下圖ヲ参照スベシ、

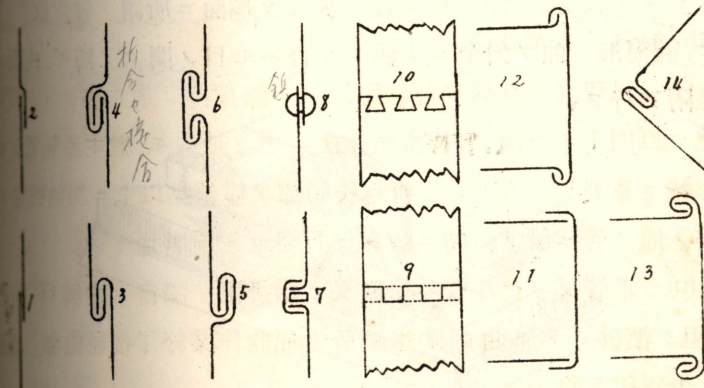

(備考 7) Zinc-roofing joint ト稱シ、主トシテ亞鉛鍍鋺ニテ屋

根ヲ葺ク際用ヒラルル方法ニシテ、雨漏リヲ防ギ同時ニ多少ノ膨脹收縮ヲ許ス)、

(三) 鋳力鋇加工上注意事項、


鋳力鋇ハ一度鈍打セバ其ノ痕跡ヲ消去シ難シ、取扱ニ注意ヲ要ス、又鋇ヲ屈曲センニハ曲ゲントスル形ニ適セル臺ヲ用ヒテ徐々ニ行フヲ良シトシ鋇ノ鈍展ニハ可及の木槌ヲ使用シ、其他錫ノ脱落ヲ來ス如キコト無カラシムベシ、又所要材料ヲ缺等ニテ切斷シソノ切口惡シキ爲鑪ヲ使用スルガ如キハ工作ノ最劣等ナルモノナリ、尙白鐵附ニ鹽酸ヲ使用シタル際ハ後ニテ充分拭ヒ取り置クベシ、

鋳力鋇加工カハマカカヤマカヤ



三七、銅管製作法、

最近ハ繼目無銅管ヲ使用スルヲ以テ低壓大徑ノモノ以外ニハ多ク用ヒラレズ、

(一) 厚鋇ヨリ製作スルニハ燒鈍(暗紅色程度ニ熱シ水中ニ急冷ス)シタル後、圖ノ如ク重ネ合ハスベキ端面ニ所謂「會先取リ」ヲ行ヒ、圓筒形ニ曲ケ針金ニテ縛リテ合ハセ目ノ開クヲ防ギ、内面ヨリ鐵附ヲ行フ、

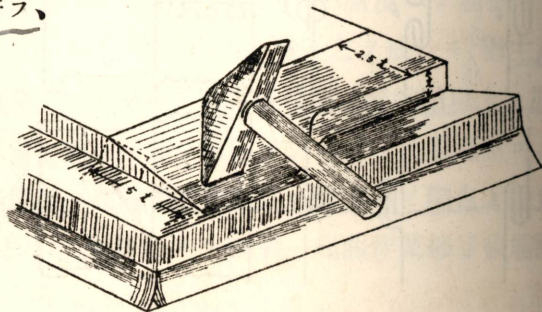

(二) 薄板ヨリ製作スルニハ下記順序及製作要領ニヨリ行ヒ、鐵附セバ可ナリ、

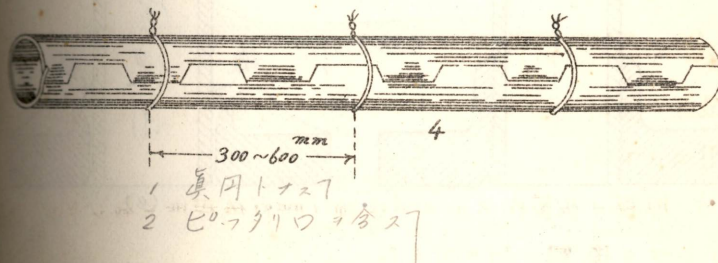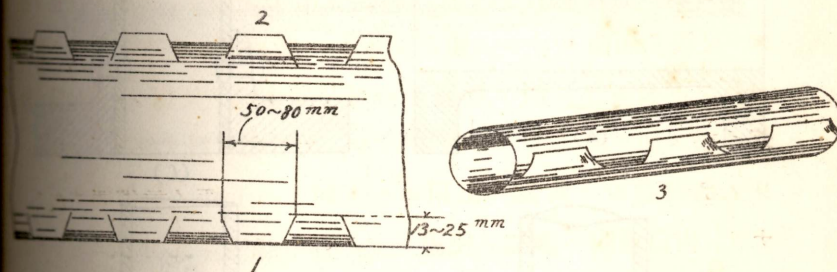


三八、管連接法、

(一) 鑄ニ依ル法、

本法ニハ次ノ如キ諸方法アリ、

- 管ト一體ニ鑄造セルモノ、
- 管ニ鎔接セルモノ、
- 管ニ鋇着セルモノ、
- 管ニ螺込ミタルモノ、
- 管ニ鐵附セルモノ、

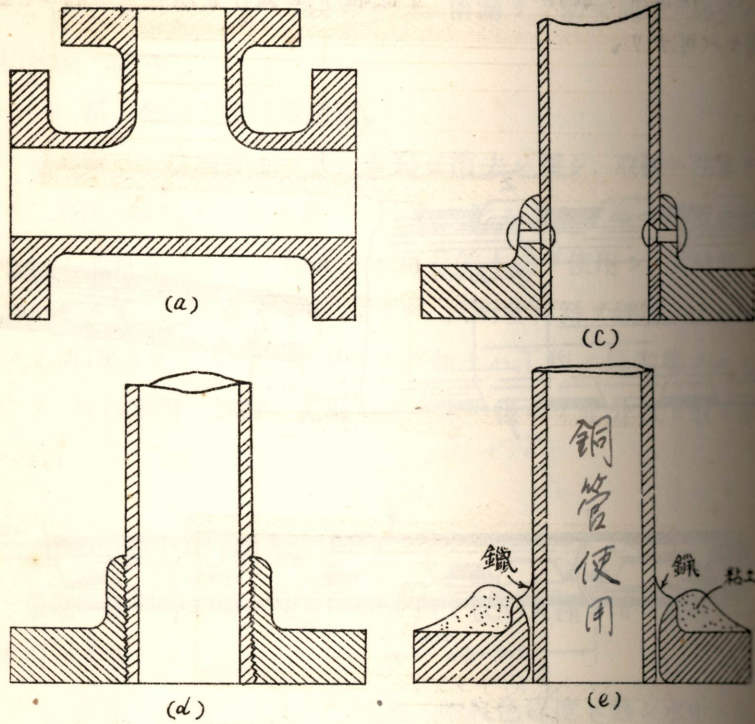


(e) ハ銅管ニ多く用ヒ、ソノ加工要領ハ管端内側面ヲ鈍打擴大シ管ト鑄ヲ正シク密着セシメタル後圖ノ如ク鑄ニ粘土ニテ凹溝ヲ作り、ソノ溝ニ鐵ヲ盛り鐵附ヲ行フ、コノ場合管ノ内部ノ通氣ヲ塞閉スルハ極メテ大切ナルコトナリ、

(一) 鐵附接合法、

継目部ノ形狀次ノ如シ、

- (a) 管ノ一端ヲ鑄ニテ刮削シ圓錐トセルモノ、
- (b) 管ノ端口ヲ内面ヨリ鈍打シ型ヲ擴大セルモノ、
- (c) 管ノ端口ヲ外面ヨリ鈍打シ型ヲ縮小セルモノ、



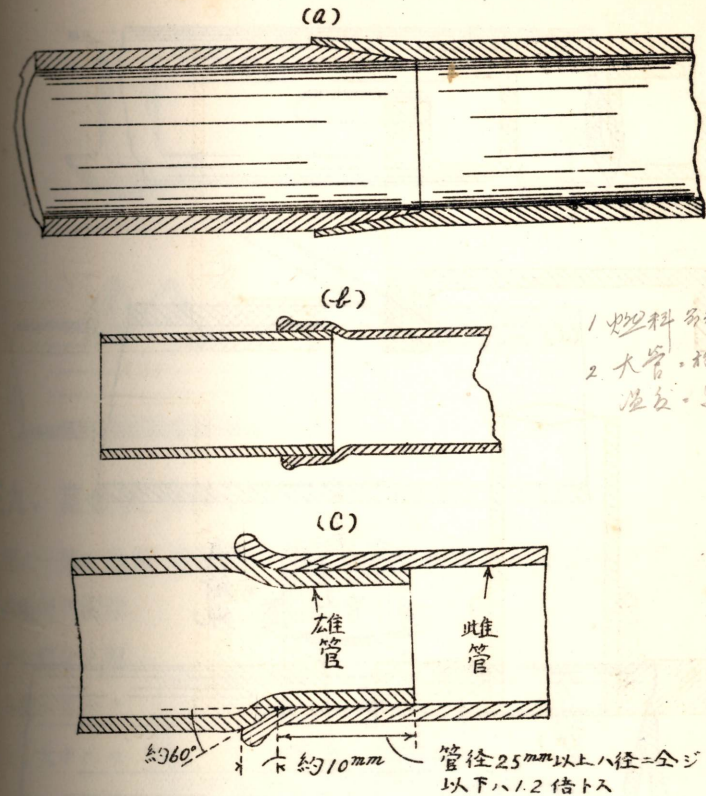


1 材料易ク
2 大管・小・鉛管
造法・速シ

管ノ鐵附上注意スベキ諸點ハ接合スベキ管ガ鐵附セラレタルモノナルトキハ鐵目ニ砂土ヲ塗布シ強熱ニ曝露セシメザルヲ要ス、又雄管ノ嵌合部ハ適當ナル長サヲ有セシムルト共ニ間隙ナク正シク嵌合シアリテ鐵ノ流逸セザル様ナスベシ、




(二) 支管装着法、

支管ヲ附スベキ本管ニ長徑ヲ支管徑ノ約 0.7~0.8 倍短徑ヲ 0.4~0.5 倍ニ橢圓形孔ヲ穿テ、ソノ孔ノ周圍ニ鐵棒ヲ差込ミ鈍打シ上方ニ打ち延シ、ソノ孔ニ支管ヲ入レ鐵附ヲナス、

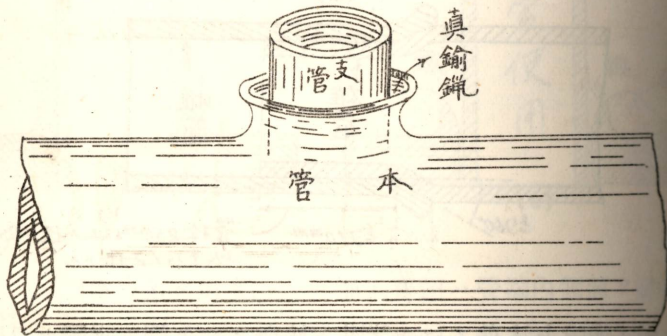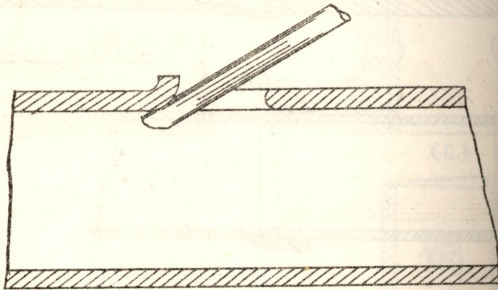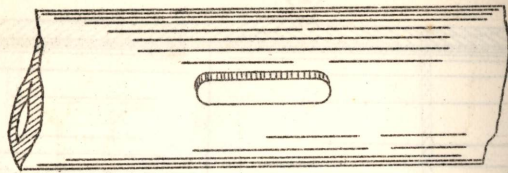

又本管ニ支管ノ内徑ニ等シキ圓ヲ畫キ十字形ニ切リテ下圖ノ如クシ、一方支管モ圖ノ如ク鑿ヲ打出シ兩者ヲ密着セシメ鐵附ス、或ハ鋸締スルモノモアリ、


支管、移動ヲセヨ

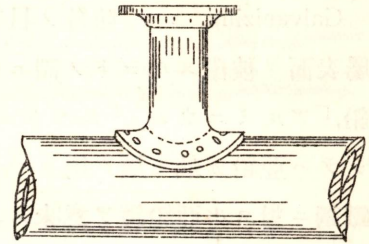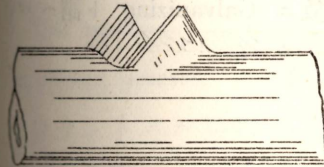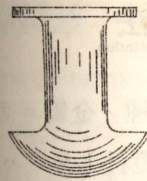

三九、當金装着法、

管ノ一部ニ龜裂、破孔等ヲ生ジタル際修理スル方法ニシテ、先ツ破損箇所ヲ清淨

ニシ當金ノ厚
ナシ管ニ等シキ
ヨリ大ナルモ
ヲ用ヒ、大サ
破損寸法ニ管

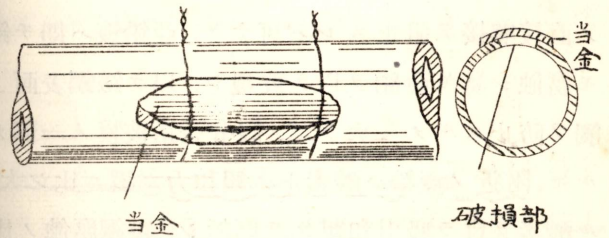

厚サノ5倍ヲ周圍ニ加ヘタルモノトシ、燒鈍シ
ナシ形状ヨリ
ノ形状ニシ加工管ニ密着セシメタル
上鐵附ヲ行フ、

① 1. 加工ノ場合、合金鋼(鋼)ニオッス
2. 管、收縮時、管ノ根元ニヒツテ
3. 高圧ニシテ力ヲ加ヘ、根元ニヒツテ
4. 材料、加温時ニシテ、根元ニヒツテ
5. 材料、加温時ニシテ、根元ニヒツテ

糸、フコフ防社
 1. 水の中性=ス
 2. 保護亜鉛用フ
 3. 印=ル成工台入レ
 作ッ①改

第三節 亜鉛鍍法

Galvanizing 或ハ Galvanization

Galvanizing トハ、防蝕ノ目的ヲ以テ或ル種ノ金屬ニテ他種ノ金屬表面ヲ被覆スルコトノ謂ニシテ、普通被覆材トシテハ金、銀、錫、鉛、「アルミニウム」、「ニッケル」等ヲ用フルコトアルモ、鐵鋼ニ對シテハ亞鉛ガ最モ廣ク用ヒラル、故ニ Galvanizing ト謂ヘバ普通鐵鋼ニ對スル亞鉛鍍ヲ意味ス、
 亜鉛、イオン大

四〇、亞鉛鍍ノ目的、

鐵鋼類ハ、之ヲ火氣中ニ暴露セバ酸素ノ作用ニヨリ表面ニ酸化物ヲ生ズ、是所謂發錆ニシテ、之ヲ防止スルニハ大氣ト鐵鋼表面トノ直接觸接ヲ阻止スレバ可ナリ、亞鉛鍍ハ即チ鐵鋼表面ヲ鐵ヨリモ腐蝕シ易キ亞鉛ヲ以テ被覆シ、以テ鐵鋼表面ト大氣トノ直接接觸ヲ防止スルノミナラズ、假令亞鉛被膜ノ一部ガ剝落スルコトアルモ、附近ノ亞鉛ハ酸素トノ親和力ガ鐵ニ比シ大ナル爲、接觸シ來ル酸素ヲ自ラ吸引和親シテ腐蝕シ、鐵鋼腐蝕ノ代理ヲナス故鐵鋼ハ腐蝕ヲ免カル、鍍金シタル亞鉛ノ表面ハ、大氣及水中ニテ餘クニ酸化亞鉛又ハ鹽基性炭酸亞鉛ノ膜トナリ内部ヲ保護スルモ此ノ表面ノ變化ハ内部ニ進行スルコトナシ、

鐵鋼ガ各種金屬材料ノ王座ヲ占ムルニ對シ、之ガ鍍金ニ使用セラルル亞鉛ガ全世界ヲ通ジテ年額 30 万噸ヲ超ユト稱セラルルニ依リテ見ルモ、此ノ亞鉛鍍ガ工業上如何ニ重要ナル地位ニ在ルカヲ窺知シ得ベシ、

一、亞鉛鍍ノ種類ト方法、

① Sherardizing process.

亞鉛末ヲ入レタル「ドラム」中ニ品物ヲ裝入シ長時間亞鉛ノ熔點(420°C)以上ニ加熱シ亞鉛ノ蒸發氣ヲ鐵鋼表面ニ浸透セシム、
 青鉛ヲ入レ
 亞鉛含有量多シ
 於未沖。酸
 鉛、42

② Eloc process.

Sherardizing process ノ一種ナルモ短時間ニテ作業ヲ終ルリアリ、鍍金セントスル品物ヲ入レタル密閉容器ヲ反射爐ニ入レ400°C位ニ加熱シ3~5 氣壓ノ壓力ヲ有スル亞鉛ノ蒸發氣中ニ一時間半保持シ後徐冷ス、

③ Electrolytic or Cold process.

亞鉛鹽ノ電解液中ニ於テ、陽極ニ亞鉛板ヲ陰極ニ品物(鐵鋼)ヲ置キテ電流ヲ通ズレバ、陽極ノ亞鉛ハ陰極ニ達シ其ノ表面ニ沈メス、
 1. 一サケン
 2. 添加物 (純アルミニウム)
 3. 添加物
 4. 添加物

④ Hot galvanizing.

作業簡單迅速工程大ナルニ依リ、最モ廣ク採用セラル、但シ鍍金層ノ厚ナ均齊ヲ缺キ易ク且屈曲等ノ爲剝離シ易キ故、精密ニ仕上ル機械ノ部分品トカ發條等ノ鍍金ニ適セザルノ不利アリ、
 1. 取扱ニ安全ニ對スル

第一作業 鍍品ノ洗滌、(酸洗ヒ)
 鍍金セントスル鐵鋼材ノ表面ヲ酸ニテ洗滌シ、錆(酸化物)ヲ除去シ鐵鋼ノ地肌ヲ現ハサシム、洗滌ニ用フル酸ハ鹽酸、硫酸又ハ硝酸水素酸ナリ、

第二作業 酸洗後ノ水洗、
 酸洗後、品物ヲ微酸性ヲ與ヘタル水槽中ニ入レテ表面ニ附着セ

ル酸洗反應物ヲ洗ヒ落シ、且ツ亞鉛鍍實施迄ニ表面化セントスルヲ防止ス、

第三作業 亞鉛液ヘノ浸漬、

水洗シタル品物ヲ亞鉛液ニ浸漬シテ鍍ス、

亞鉛ノ熔解溫度ハ 420°C ナルガ、槽中ノ亞鉛ハ是ヨリ稍高ク $430^{\circ}\text{C}\sim 490^{\circ}\text{C}$ 位ノ溫度ニ保タシメ以テ品物ヲ槽カラ引上ゲタトキ、品物表面ノ亞鉛ヲ猶暫時熔融ノ状態ニ在ラシメ餘分ノ亞鉛ガ表面ヨリ流下シ去ル丈ノ餘裕ヲ與ヘテ亞鉛ノ消耗ヲ節約ス、

亞鉛槽内ノ亞鉛液表面及此ノ槽中ニ浸漬シタル鐵鋼物ノ露出部分ノ酸化ヲ防止スル爲鹽化「アムモニヤ」(Ammonium chloride)ノ液表面ニ散布シ、其ノ蒸發氣ヲ以テ液表面ヲ被覆ス、尙亞鉛液ノ粘度ヲ低ク保ツコトハ、品物引上ゲノ際其ノ表面ニ附著スル餘分ノ亞鉛ヲ少クスル爲ニ必要ナルコトナリ、然ルニ此ノ液中ニ溶解點高キ鐵亞鉛化合物ガ熔入シ且ツ溶解點高キ各種ノ酸化物ガ存在スルコトハ、液ノ粘度ヲ高メテ其ノ流動性ヲ害ス、之ヲ防止スル爲普通「アルミニウム」ノ3%位ヲ添加溶入セシム、

(五) Spraying process. Schoop process

吹付法或ハ「メタリコン」ト稱シ「ピストル」ト稱スル特種ノ器具ニヨリ亞鉛ノ微粒子ヲ器物上ニ吹き付ケ高熱ニテ亞鉛ヲ熔融附着セシムルモノナリ、

如左ニ用ヒル 大ニ器物ニ用フ

像ヲ作ルニ用フ

工作教範 一巻ニマシ

第五章

鐵鈹工作

第一節 鐵鈹工作

二、鐵鈹工作ノ内容、


本工作ニ於テハ、主トシテ船體及鐵鋼ヲ材料トスル船體諸附屬物ノ造修並ニ製作修補ニ關スル工作ヲ行フ、其ノ主要工作內容概テ次ノ如シ、

- (1) 鐵鋼鈹ノ刮削、
- (2) 鐵鋼鈹ノ鈹締接合並脱鈹解體、
- (3) 鐵鋼鈹ノ屈曲並穿孔、
- (4) 鐵鋼鈹接合部ノ水密(油密、氣密)填隙、
- (5) 鐵鋼鈹ノ當金修理、
- (6) 罐管ノ脱管並嵌裝、

三、要具ノ種類ト用途、


鐵鈹工作ニ於テ使用スル要具ハ前各章ニテ學ビタル所ノモノト大同小異ナルヲ以ル特種ノモノノミヲ記ス、

1. 鑿、
タカネ 鳥帽子鑿(A), カシメ 鉸 鑿(B), 管切鑿(C), 平 鑿(D), ノウチ 目打鑿(E)、
 形 狀

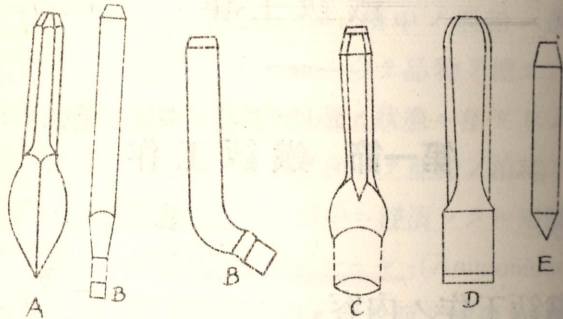

- A. 鐵鋸ニ溝ヲ堀リ或ハ切斷スルニ用フ、
 B. 鋸頭或ハ鐵鋸ノ合セ目等ノ填隙ニ用フ、
 C. 管ノ切斷ニ用フ、
 D. 鐵鋸ノ端面等ヲ削ルニ用フ、
 E. 標點ヲ打記スルニ用フ、
 2. 螺 擱、(ネジツカミ)


形 狀

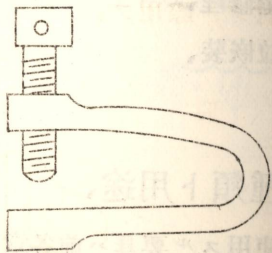

二板以上ノ鐵鋸ヲ一時密着固定セシム、鋸打等ノ場合ニ用フ

- ラ、
 3. 剝 子、(エグリ)
Reamer

 
形 狀



鐵鋸ノ孔ヲ浚ヘ或ハ相重ナル鋸孔ヲ精密ニ整合セシム、

4. 孔 合、

 
形 狀



鋸打ノ際鋸孔ヲ整合スルニ用フ、

5. 轉子入擴管器、


形 狀

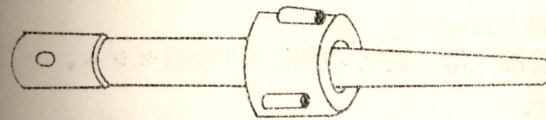

管ヲ管板ニ取付クル際用フ、

6. 打込管擴、

形 狀

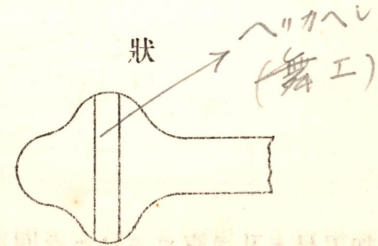


管口ヲ喇叭狀ニ擴ケ取付部ヲ強固ナラシム、

7. 籠、



 形 狀




鋼板ヨリ脱管ノ際、管ト管板トノ接着ヲ離脱ス、

籠ハ管板ヲ傷ケザル様管板ヨリモ軟質ナル鍊鐵製タルコト、

8. ^{クダ}管 ^{スキ}拔、(脱管器)

 形 狀





Dハ拔取ルベキ管ノ外径ヨリ稍小 dハ拔取ルベキ管ノ内径ヨリ稍小以上ノ如キモノナキ場合ハ、全體ガ d 徑ノ丸棒ニテ差支ナシ、

一端ヲ管端ニ當テ鎚撃シ管板ヨリ脱離セシム、

9. 打 貫、

 形 狀

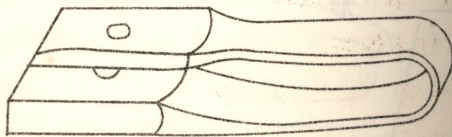

加工品ニ孔ヲ穿ツモノニテ圓型、菱型等アリ、何レモ同型ノ臺

硝ス、


第二節 鐵板工作各種作業

四、鑿ヲ以テスル鐵鋼板刮削法、

(1) 鑿及手鎚ノ持方竝ニ削リ方ノ姿勢ハ、實地ニ付會得スベシ、

(2) 端面削リ方ノ要領、

(3) 圖ノ如ク、少シク平鑿ヲ立テ、輕ク鎚打シテ切口ヲ附ケ、次第ニカヲ増シテ目的ノ深サニ削ル、

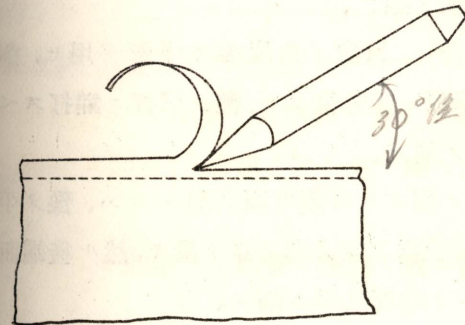


(4) 荒削ノ深サ、

荒削ノ場合、一度ニ削ルベキ深サハ、材質ノ硬度及板ノ厚サニ依リ異ナルモ、鍊鐵板ニシテ厚サ 2 cm 位ノモノハ、3 mm 位軟鋼板ハ 1.5 mm 位ノ深サヲ適度トス、

若シコレヨリ深キトキハ、鑿ノ刃尖ガ、徒ニ喰込ミ、且ツ刃尖ヲ毀損ス、

(イ) (甲)ノ如ク深く切込ミタル場合ハ、一度切屑ヲ削リ取り、
更メテ(乙)ノ如ク切り初メテ、刮削ノ深サヲ加減スベシ、

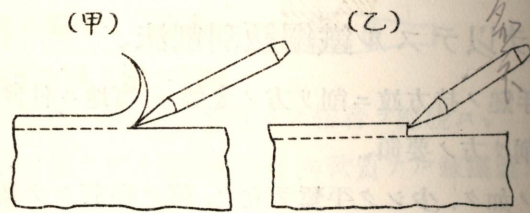

(ニ) 仕上削ノ深サ、

仕上ノ場合ハ、刃尖ノ角度少キ平鑿ヲ用ヒ、削ル深サハ1~
1.5 mm 軟鋼板ハ半分位トシ、輕ク早打ニ鉋打スベシ、

(三) 廣キ面ノ削方、


平鑿ノ刃尖ノ幅ヨリモ廣キ面ヲ削ルニハ、豫メ平鑿ノ幅ノ位
ノ距離ニ、烏帽子鑿ヲ以テ溝ヲ穿テ置キ、然ル後端面削リ方ノ要領
ニ依リ、平鑿ニテ凸部ヲ平ニ削ル、

(四) 切抜法、

初メニ、刃尖ノ幅 6 mm 位ノ烏帽子鑿ニテ 3~5 mm 位ノ深サ
ニ削リ置キ、次ニ刃尖ノ幅ガ前記ノ烏帽子鑿ノ幅ヨリモ 1~0.5 mm
位狭キ烏帽子鑿ヲ用ヒ、斯クノ如クシテ次第ニ幅狭ク削リ込ム、但
シ刃尖ノ幅ガ根元ノ部分ノ幅ヨリモ廣キ烏帽子鑿ヲ使用スル場合
ハ終始此ノ鑿ニテ削リ得、若シ反動ノ爲多少ナリトモ鑿ガ反撥ス
ルトキハ、必ズ元ノ位置ニ復シ、再ビ鉋打刮削ヲ初ムベシ、

鑿ノ刃尖ハ、油浸シタル糸屑類ニテ、時々濕スヲ良シトス、

斯クテ、削リ残りノ厚サガ、
大體 6 mm 以下トナレバ、便
宜ノ一箇所ヲ烏帽子鑿ニテ切
リ落シ、此ノ部ニ管切鑿ヲ斜
ニ打込ミ、中鉋ニテ打撃セバ、
切屑ハ圖ノ如ク下方ニ曲リ切

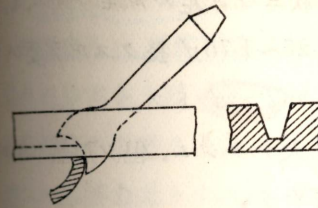


斷ナル、

四五、鉋締法、 Riveting

(一) 鉋ノ種類、

我海軍艦船用トシテ規定セラレタル鉋ハ、¹丸鉋、²平鉋、³丸皿鉋、⁴別
丸皿鉋及罐用丸鉋、同丸皿鉋、同皿鉋ニ區分セラル、ソノ形狀圖
スノ如シ、

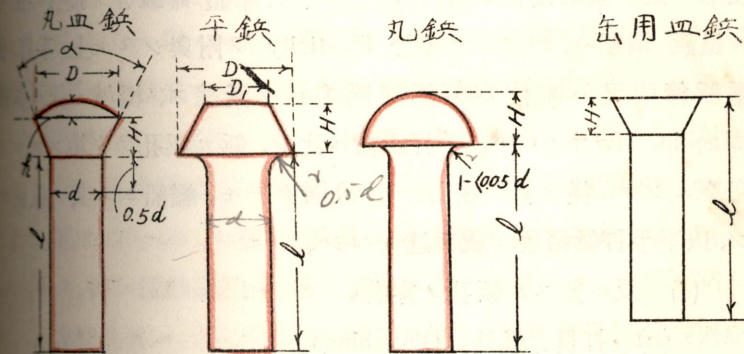


而シテ各寸法ハ海軍造船、造機、造兵基本製式ニ表示セラレア
ル、鉋鉋徑ハ一般用ニハ 6~40 mm ヲ 15 種ニ罐用ニハ 10~40 mm
ヲ 13 種ニ分チ同徑ノ鉋モ長サノ種類ニハ 30 種以上ニ及ブモノ

公差 { +3% 又は +0.2 mm
-2% 又は -0.2 mm

而シテ鋸徑トハ鋸頭ノ根元ヨリ鋸徑ノ $\frac{1}{2}$ ノ箇所ニ於ケル徑ニシテ鋸ノ長サハ板ノ厚サ及鋸頭ノ形狀ニヨリ定マルモノナルモ、鋸ヲ造ル爲ニハ板ノ厚サヨリ大凡 $1.25 \sim 1.75 d$ 長クスルヲ要シ、鋸ノ長サト直徑トノ關係ハ實驗上ヨリ $L > 3d$ トス、

又鋸孔ハ鋸徑ヨリ 1.0~1.5 mm 大ナラシム、但シ加熱セザル鋸ニハ 0.5~1.0 mm 大ナラシメバ可ナリ、

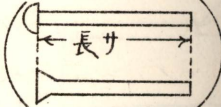⑥ 即チ鋸締ノ際ノ鋸ノ長サ  ハ

(鋸締スベキ鋸ノ厚サノ和) + (成形セントスル鋸頭ノ體積ニ相當スル長) + (鋸孔ノ大ナルヲ滿スニ足ル量ノ見積)

ニテ決定セラル、

(一) 手打鋸締法、(Hand riveting)

鋸ニハ、銅鋸ノ如ク質軟ク粘性ニ富ミ冷體ノ儘鈍打シテ鋸頭ヲ成形シ鋸ヲ緊締接合シ得ルモノアルモ、船體、罐鋸等ノ接合ニ用フル鐵鋸、銅鋸ハ、灼熱シテ充分 Plasticity ヲ附與シタル上、手打、水壓鋸締機又ハ壓搾空氣鋸締機等ニテ緊締ス、機械ニ依ル鋸締 (Machine riveting) ハ、手打鋸締ニ比シ、鋸ガ鋸孔ヲ充填スルコト完全ニシテ、從テ鋸ノ密着一層鞏固ナルモ、艦船ニハ其ノ設備ナシ、以下手打鋸締法ニ就テ述ブベシ、

(イ) 鋸ニ對スル鋸孔ノ穿孔、

(a) 打貫穿孔法、(Punching)

打貫機械 (Punching machine) ヲ使用スルカ又ハ打貫型ヲ鋸打シテ穿孔スル方法ニシテ、最モ普通ニ行ハルル穿孔手段ナリ、

打貫機械ニ依ル穿孔ハ、厚サ 6~25 mm 位ノ鐵鋼鋸ニ應用

スベク、手力打貫ハ厚サ 6 mm 以下ノ鋸ノ場合ニ應スベシ、打貫穿孔法ノ缺點、

打貫穿孔ハ、操作精密ヲ缺ク故、兩鋸ヲ合ハシタル場合、孔ノ符合充分完全ヲ期シ難シ、且ツ工具ガ鋸ヲ穿通スル際、孔側面ノ金屬組織ヲ引裂リテ之ニ歪ヲ生ゼシム、鋸ノ厚サ厚キ程、打貫ニ要スル剪斷力大トナル故、此ノ歪増大シ材質甚シク害セラル、

如上ノ缺點ヲ除去スルニハ、先ヅ打貫孔ノ直徑ヲ所要ノ直徑ヨリモ 2 mm 位小サクナシ置キ、次ニ之ヲ Reamer ニテ揉ミ擴ゲテ歪ヲ起シ居ル部分ヲ削リ去ルト共ニ所要ノ直徑トナスカ、又ハ初メヨリ所要ノ直徑ノ孔ニ打貫キタル上、孔附近ヲ燒鈍 (鐵鋼鋸ナラバ 840~900°C 位ニ加熱) 徐冷スベシ、但シ普通一般ノ Practice トシテハ、

厚サ 13 mm ニ達セザル鋸ハ、初メヨリ所要ノ直徑ノ孔ニ打貫キ、更メテ燒鈍ヲ行フコトナシ、

又厚サ 13~26 mm ノモノハ、初メヨリ所要ノ直徑ノ孔ニ打貫キ、然ル後燒鈍ヲ行フカ、或ハ先ヅ小徑ニ打貫キ次テ Reamer ニテ孔ヲ所要ノ直徑ニサラヘ擴グルモノトス、

(b) 鑽揉機械 (Drilling machine) ニ依ル穿孔法、

厚サ 26 mm ヲ超ユル鋸ハ、鑽揉機械ニテ穿孔スルヲ良シトス、特ニ罐鋸穿孔ハ、專ラ本法ニ依ル、

本穿孔法ハ、鋸孔周圍ノ材質ヲ害スルコトナク、且ツ孔ノ寸法正確ヲ期シ得ベシ、

(c) 鋸ノ灼熱、

普通ノ火床 (ホド) ニテ、一時ニ三本乃至四本ヲ一、二、三ノ順序ニ並べ、第一鋸ハ火床ノ中央ニ、第三鋸 (第四鋸) ハ火床ノ


口ニ近ク、順次ニ灼熱ス、

銲頭ヲ上ニシテ、可及的此ノ部ヲ灼熱セザル様注意スベシ、銲灼熱ノ火色ノ程度ハ、鐵銲ハ殆ド白色近ク迄、鐵銲ハ鐵ニ比シ燃焼ヲ起シ易キ故光輝アル赤色迄トシ、孰モ長時間火中ニ放置スベカラズ、是酸化ノ爲直径ヲ減ジ、且ツ過熱ノ爲燃焼シテ、材質粗鬆トナル虞アレバナリ、


⑨ 手打銲締、

手打銲締作業ハ、普通四名ヲ以テ一組トス、一名ハ銲灼熱、二名ハ鈍打、一名ハ銲頭ノ支持ニ任ズ、作業要領 (1), (2), (3) 圖ノ如シ、

(1) (灼熱銲挿入)

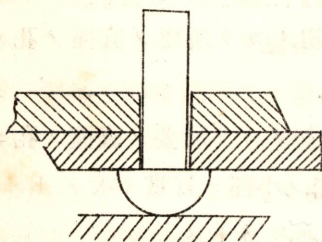


(2)

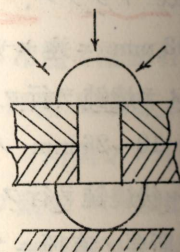

金敷


(3)

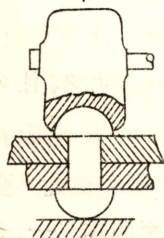

(壺鑿銲頭仕上)

(先ヅ眞上ヨリノ打撃ニテ銲軸ヲ銲孔ニ充填セシメ置キ次ニ周圍ヨリ打チテ大體圓頭トスベシ)

(4)

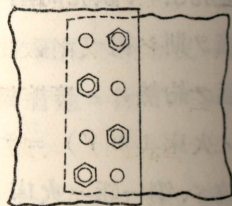

手打銲締

多數ノ銲ヲ一例又ハ二例以上ニ打込ミ銲ヲ緊締接合スル場合ハ、圖(4)ノ如ク豫メ銲孔ノ一ツ又ハ二ツ置キニ螺釘ニテ充分ニ緊締シ置キ、然ル後銲締スベシ、然ラザレバ、銲ハ一旦ハ銲ノ爲緊締セラレテ密スルモ、銲締後暫クハ銲ハ猶高温度ニ在ル故力弱ク銲ノ彈力ニ堪ヘズシテ伸ビ、銲ノ間ニ間隙ヲ生ズベシ、
⑩ 銲ノ作用、

螺釘ト銲トニ働ク力ノ種類ハ、概ネ次ノ如ク區別シ得、
螺釘—吸鑿式機械ノ接合棒ト吸鑿棒トヲ結ブ螺釘ノ如ク、釘軸ニ平行ナル力即チ張力 (Tension) ニ堪ユル目的ニ使用セラレルヲ普通トス、

銲—兩銲ヲ接合スルニ使用シ、殆ド總テノ場合、銲軸ニ直角ナル力即チ剪斷力 (Shear) ニ堪ユルヲ目的トス、故ニ銲ハ張力ニ對シテハ餘リ信賴スベカラザルモノナリ、

銲ヲ接合スル銲ノ作用ハ兩端ノ銲頭ニテ兩銲表面ヲ緊締シ氣密(水密、油密)ヲ保タシムルニ在ルハ勿論ナルガ、鐵鋼銲ヲ灼熱シ銲締スル場合ハ、更ニ次ノ如キ作用ヲナス、

(1) 銲ガ冷却スルニ伴ヒ收縮シテ、銲ノ密著緊締ヲ更ニ鞏固ニス、此ノ際銲ニ働ク張力ハ甚ダ大ニシテ、銲ガ長キ場合ニハ收縮モ大ニシテ銲軸ニ罅裂ヲ生ズルコトサヘアリ、故ニ長キ銲ヲ使用スルニ際シテハ、灼熱シテ銲孔ニ挿入セントスル前、銲尾ヲ一寸冷却シ銲締後ノ收縮ヲ可及的少カラシムルヲ可トス、

(2) 銲ノ收縮ハ又兩銲間ノ密著壓力ヲ大ニシ、兩銲表面ノ間に對シ甚ダ大ナル摩擦抵抗ヲ生ゼシム、銲ガ銲孔ヲ全ク充填シ居ラザル場合ニテモ、此ノ摩擦抵抗丈ニテ、兩銲ノ這リヲ防止シ得ルコトアリ、


備考、

接合スベキ鉄ノ厚サノ合計ガ約 12 cm フ超ユル場合ニハ、
鉄締接合ヲ行フヨリハ、螺釘ヲ以テ接合スル方適當ニシテ效
果確實ナリ、

四六、脱鉄法、


(一) 丸鉄ノ脱鉄、

(イ) 鉄接セル鉄ノ厚サ厚ク且ツ場所廣クシテ大鋸ノ使用自由
ナル場合、

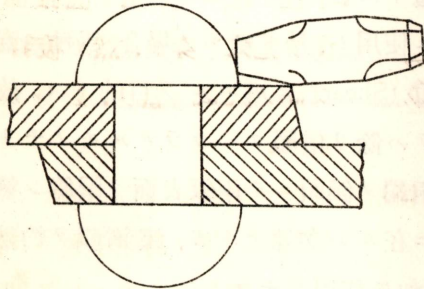

鉄切鑿ヲ鉄頭ノ一點ニ
當テ、大鋸ヲ揮ヒテ鑿ノ
頭ヲ打ち、鉄頭一箇ヲ切
リ去ル、然ル後打貫ニテ
鉄身ヲ打ち出ス、


(ロ) 鉄接セル鉄ノ厚サ薄キ場合、

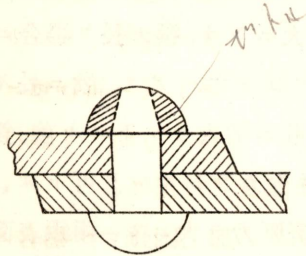

平鑿ニテ、鉄頭ノ周縁ヲ斜線
ニ示ス如ク削リ去リ、然ル後、打
貫ニテ鉄身ヲ打ち出ス、

(ハ) 狭隘ナル場所ニテ大形鉄ヲ脱去セントスル場合、


此ノ場合ハ、大鋸ヲ振り廻スコト不可能ナル故、(イ)ノ如キ方法
ヲ應用スルコト能ハズ、依テ次ノ如ク行フ、

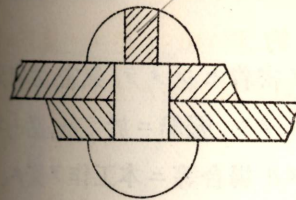

烏帽子鑿ニテ鉄頭中央部ヲ
鉄面ニ至ル迄切開シ、次ニ鉄
切鑿ニテ鉄頭殘部ヲ鋸打除去
シ、然ル後打貫ニテ鉄身ヲ打
出ス、


(ニ) 皿鉄ノ脱鉄、

(イ) 鑽揉機械、移動式電動錐揉機又ハ追齒錐ヲ利用シ得ラル
ル場合、

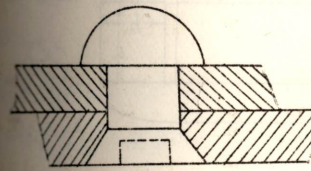

鉄身ノ直徑ヨリモ 2 mm 位
小徑ノ錐ニテ、殆ド圓錐部ノ
深サ迄穴ヲ穿チ、然ル後打貫
ヲ此ノ穴底ニ當テ、鉄身ヲ打
出ス、

(ロ) (イ)ノ場合ノ如ク錐ノ使用不可能ノ場合、

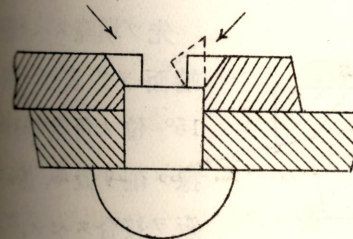

先ヅ烏帽子鑿ニテ圓
錐部ノ中央ニ於テ圓錐
部ノ深サ迄溝ヲ穿チ、
次ニ鉸鑿(カシメタガ
ネ)又ハ鉄切鑿ニテ矢
符ノ方向ヨリ鋸打シテ

圓錐部ヲ除キ去リ、然ル後打貫ニテ鉄身ヲ打出ス、


沈鉄ニ於テ、若シ圓錐部鉄頭側ヨリノ加工困難ナル場合ハ、丸
鉄頭側ヨリ丸鉄脱鉄法ニ準據シテ脱鉄スベシ、

四七、填隙法、


Caulking

鉄接合部又ハ鉄頭周縁等ノ間隙ヲ密着セシメテ、氣密、水密又ハ油密ヲ保タシムルニハ填隙法ヲ行フベシ、艦船ニ於テハ、諸「タンク」其他ノ接合部ヨリ漏洩ヲ生ジタル場合等ニ本工作ヲ施ス、


(一) 鉄ノ重ネ接手 (Lap joint ) 填隙ノ場合、舞鶴工廠ノ Practice 次ノ如シ、
コノ場合ノ填隙ニ用フル鉸鑿ハ、次ノ如キ形状寸法ノモノナリ、

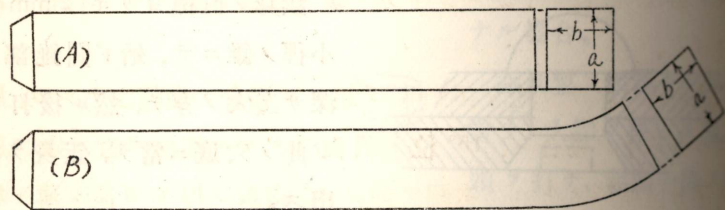

a ノ幅ハ、填隙スベキ鐵鋼鉄ノ厚サニ等シキカ、又ハソレヨリ薄厚クスベシ、 b ノ幅ハ大體 a ノ幅位ニテ宜シ、

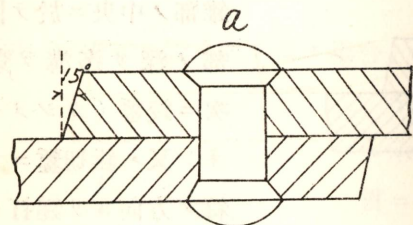

先ヅ填隙スベキ鉄ノ端面ヲ鉄表面ニ對シ 15° 位ノ角度ヲ持ツ様豫メ削リ置キ、然ル後鉄ヲ接合スベシ、

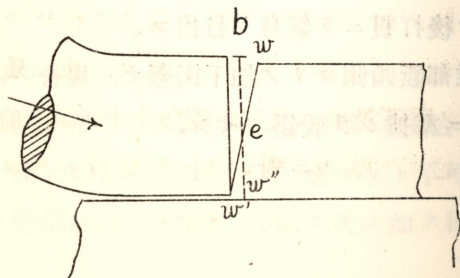


次ニ尖端彎曲シ居方ノ鉸鑿ニテ、填隙スベキ鉄ノ端面ノ下方ヲ打込ムコト (b) 圖ノ如クス、

鉄端面ハ打込マレテ、 $w'ew'$ ノ面ガ $w'ew''$ トナル、打込ム程度ハ、


凡ソ ew' (又ハ ew'') = (鉄ノ厚サ) $\times \frac{1}{3}$ トス、

次ニ眞直ナル鉸鑿ヲ e 突角ニ當テテ鈍打填隙シ、初メノ $w'ew''$ 面ガ $w''w''$ ノ直線トナル如クス (c 圖)、

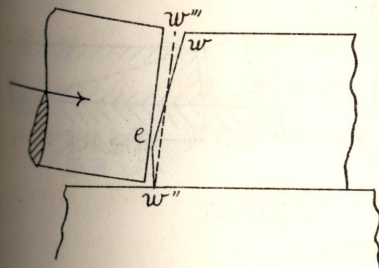

此ノ場合、鉸鑿ノ下縁ニテ下方ノ鉄ノ表面ヲ傷ケザル様特ニ注意スベシ、


以上ノ鉄ノ厚サガ凡ソ 6 mm ヲ超ユル場合ノ填隙法ナルガ、厚サ 6 mm 以下ノ場合ハ、 15° 位ノ斜面ヲナセル端面ヲ直ニ鉄ノ厚サノ半分位填隙スルコト次圖ノ如クス、尙鉄ノ厚サガ甚ダ薄キ場合ハ、同様ノ要領ニ依リ、鉄ノ厚サ全體ヲ填隙スベシ、

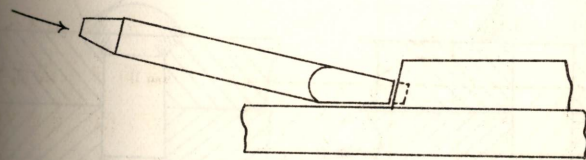


(備考)

以前ハ、鉄ノ填隙ハ、圖ノ如ク鉸鑿ニテ鉄ノ端丈ヲ行ヒタルガ、此ノ方法ハ鉸鑿ノ下縁ニテ下鉄表面ヲ傷ケ易ク (此ノ疵ガ原因トナル)、且ツ填隙効果ノ及ブ距離短小ナル爲、前述ノ如ク厚サ約 6 mm ヲ超ユル厚鉄ニ對シテハ今日行ハルコトナシ、

(以前ノ填隙法)

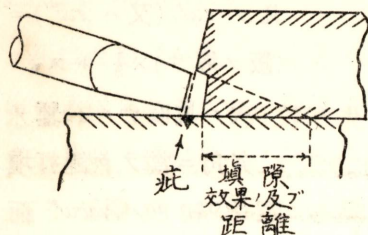


(現在ノ填隙法)

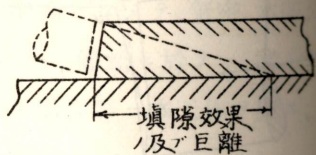

(二) 鋸頭周縁填隙ノ場合、

圖ノ如ク斜線部ノ鋸肉ヲ鋸ニ鞏ク接著セシム、

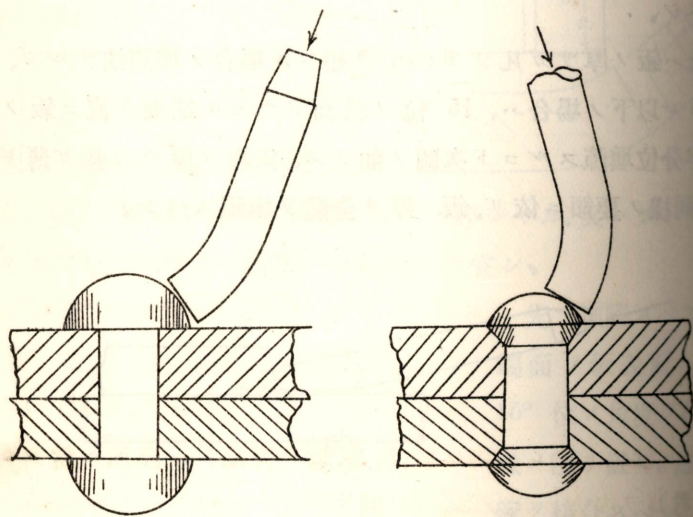

四八、罐管嵌脱法、


腐蝕、破裂等ノ原因ニ依リ、罐管ニ漏洩ヲ生ジタル場合、一時該管ノ兩端ニ鋼製漏止具 (Plug) ヲ挿入シテ漏洩ヲ防止シ罐ヲ使用スルコトアルモ、時間ノ餘裕アラバ、漏洩管ヲ脱出シ新管ヲ嵌装ス

ヲ普通トス、

(一) 脱管法、


脱管、

(a)

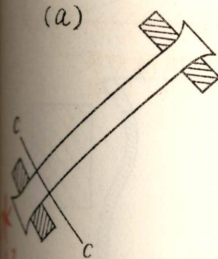


先ヅ抜取ルベキ管ノ下端水「ドラム」ニ近キCC部ヲ鑿又ハ鋸ニテ切斷ス、(a圖)

(b) カシメカサ

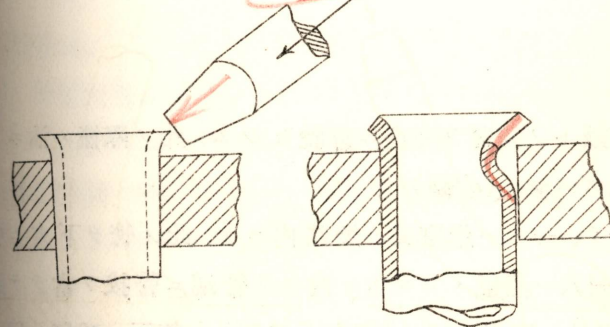

次ニ蒸氣「ドラム」内ニ於テ、鉸鑿ヲ管端ノ一箇所ニ當テテ鉸シ、該部ヲ内方ニ凹マス、(b圖)

(c)

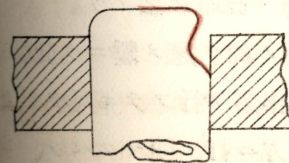


管端ニ鉸鑿ヲ當テテ鉸打シ、全周ヲ内方ニ凹マス、

(c圖)

管ト鋸トノ間隙ニ篋ノ尖端ヲ入レテ鉸打シ、該部ニ於ケ

新管の挿入

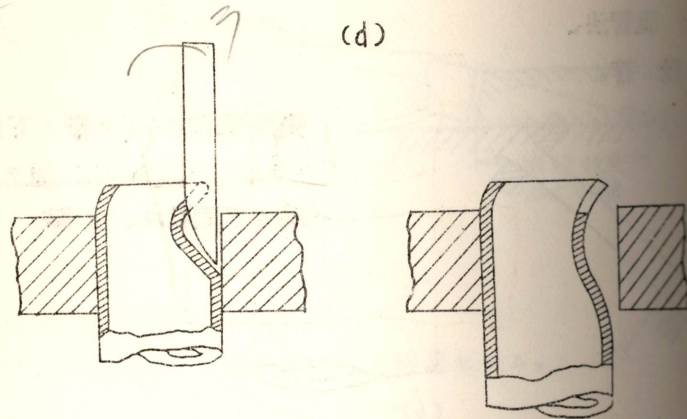


ル管ト管板トノ接著ヲ完全ニ離脱セシム、此ノ際竈ハ油ニテ温シ
摩擦ヲ減ズベシ、(d 圖)

是ニ於テ、一人ハ燃室又ハ煙路内ニテ、此ノ管ヲ下方ニ引キ下
ラ、他ノ一人ハ蒸氣「ドラム」内ニテ管端ニ管拔ヲ當テテ鈍打セ
バ、管ハ容易ニ脱出スベシ、尙水「ドラム」管板ニ残留シ居ル管ノ
一端ハ、燃室又ハ煙路ノ方ヨリ管拔ヲ當テテ鈍打セバ、容易ニ水
「ドラム」内ニ脱出ス、

(備考)

(イ) 若シ拔取ルベキ管ガ、内方ノ管列ニ位置スル場合ハ、該管
拔取作業ニ支障トナルベキ他ノ管モ拔取ル要アリ、

(ロ) 管ノ厚サガ厚キ場合ハ、圖ノ如ク豫メ鑿ニテ管端二箇所
ヲ少シク切り置キ、然ル後前述ノ作業ヲ行フテモ可ナリ、此ノ場
合ニハ、圖ノ A 部ヲ鉸鑿ニテ内方ニ打テ凹マスベシ、

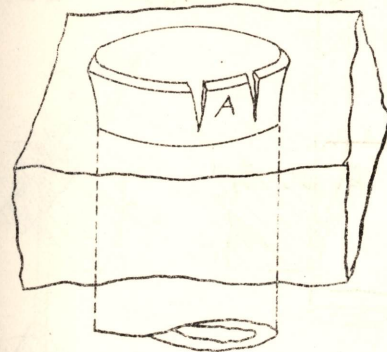

白 裝管法、

(イ) 新管尺度決定法、

「ロ」號艦本式罐ノ罐管ハ、内側二乃至三管列ハ全體トシテ、
又外側數管列ハ水「ドラム」ニ近キ部分孰モ彎曲シ、其ノ他ノ
管ハ真直ナリ、而シテ各「ドラム」ハ圓形ニシテ、中央ノ三管列
以外ノ管ガ「ドラム」内ニ管端ヲ出シ居ル部分ノ管板ニハ切缺
アリ、


故ニ新管ヲ嵌裝セントスルトキハ、之ヲ裝著スベキ位置ニ應
ズ豫メ新管ノ長サヲ決定シ、此ノ長サニ管ヲ切斷シ置クラ要
ス、今管ノ位置ニ依リ、如何ナル部分ヲ計測シテ新管ノ長サヲ定
ムベキカヲ次ニ圖示スベシ、

(a) 新管ヲ嵌裝スベキ位置ガ中央管列ノ場合、

Xノ位置ナルトキハ、 aa' 又ハ bb' ノ何レヲ計測スルモ可
ナリ、而シテ其ノ長サニ 1" ヲ加ヘタルモノヲ以テ新管ノ長
サトス、

Y 及 Z = 就テハ之ニ準ズ、

(即チ管板ニ切欠部ナキ場合)

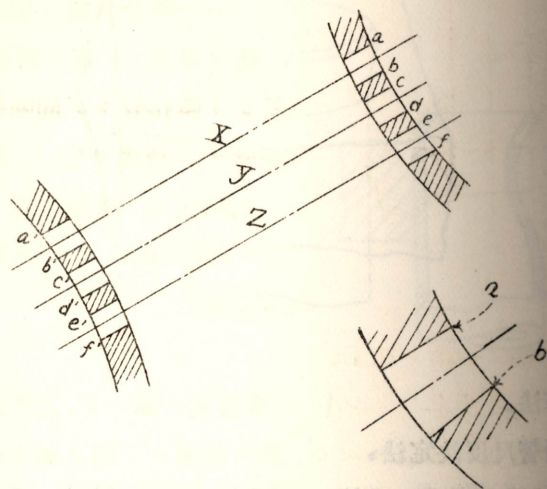


(b) 新管ヲ嵌装スベキ位置ガ中央三管列ヨリ外側(短路側)

ニシテ且ツ管ガ真直ナル場合、

aa' ヲ計測シ其ノ長サニ1"ヲ加ヘタルモノヲ以テ新管ノ長サトス、

(c) 新管ヲ嵌装スベキ位置ガ中央三管列ヨリ内側(燃室側)ニシテ且ツ管ガ真直ナル場合、


aa' ヲ計測シ其ノ長サニ1"ヲ加ヘタルモノヲ以テ新管ノ

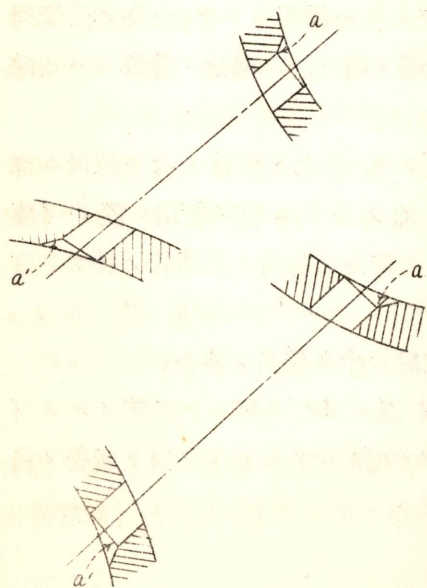

長サトス、


(d) 嵌装スベキ新管ガ全體又ハ一部分彎曲シ居ル場合、

此ノ場合ハ、試ニ實地ニ管ヲ嵌装シテ隣接管トノ間隔等ヲ檢シテ適當ナル位置ヲ定メ、然ル後管板ノ切欠部カラ管端ガ首ヲ出スコト $\frac{1}{2}$ " (12.7 mm) ニナル様長サヲ定ムベシ、

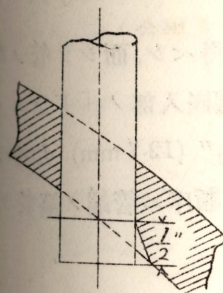

(e) 管端ノ切斷ト加工、

新管ノ尺度決定シタル上ハ、旋盤又ハ鋸ニテ、之ヲ其ノ中心線ニ對シテ直角ニ切斷スベシ、然ル後鑪ニテ圖ノ如ク管端ニ丸味ヲ附スベシ、是管端擴管ノ際裂傷ノ生ジ易キヲ豫防スル爲ナリ、

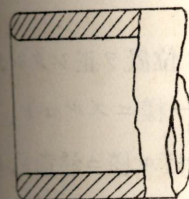

次ニ管端外面ニテ管板ニ接著スベキ部分ノ亞鉛鍍ヲ研磨紙(若シナキ場合ハ細目鑪)ニテ充分除去スベシ、

我ガ海軍ノ水管罐ニ使用スル罐管ハ、磷、硫黃等ノ不純物ノ含有量極メテ尠キ良質ノ炭素鋼ヲ材料トスル冷間引拔繼目無鋼管(Cold drawn seamless steel tube)ニシテ、製造後、完全ナル燒鈍ヲ施シアリ、故ニ新管ヲ罐ニ嵌装スルニ際シ、特ニ管端ヲ燒鈍スルノ要ナシ、

(f) 裝管、

扱管ヲ嵌装スルニハ、先ヅ管端及管孔ヲ清掃シテ汚物ヲ除去シ、管ヲ管孔ニ嵌入ス、管板ニ穿チアル管孔ノ直徑ハ、罐管外徑


ヨリモ普通 $\frac{10}{1,000}$ " \sim $\frac{15}{1,000}$ " (0.254 mm \sim 0.38 mm) 大ニナシア
ル故、管ハ比較の容易ニ管孔ニ嵌入シ得ベシ、而シテ管ノ兩端ガ
孰レモ「ドラム」内面ヨリ（若シ管端嵌入部ノ「ドラム」内部
ニ切欠アル場合ハ其ノ切欠面ヨリ） $\frac{1}{2}$ " (12.7 mm) 寸首ヲ出ス
様ニシテ之ヲ正シキ位置ニ支へ、次ノ順序ニ管端ノ擴管ヲ行ヒ、
管端外面ト管孔トヲ密着セシムベシ、

- (a) 荒擴ゲ、
- (b) Bell-mouth ヲ作ルコト、
- (c) 仕上擴管、

荒擴ゲ及仕上擴管ハ、大工場ニ於テハ壓搾空氣擴管器 (Pneu-
matic expander) ヲ用ユルモ、艦船ニテハ手動ノ轉子入擴管器
(Roller expander) ヲ用フ、本器使用上最モ注意ヲ要スル事項次
ノ如シ、

- (i) 心棒ノ打込ヲ適度ニシ、且ツ其ノ位置ヲ正シクシテ、管
孔ニ對スル管内面ヨリノ緊締力ヲ全周一様ニスルコト、
- (ii) 轉子ヲ管鈹ヨリ内面ニハ打込マザル様ニ注意シ、管ト
管鈹トノ接著部以外ニ於テ管ヲ内面ヨリ外方ニ膨出セシメザ
ルコト、
- (iii) 擴管度ヲ過ギテ管ノ材質ニ毀損亀裂ヲ生ゼシメザルコ
ト、

Bell-mouth ハ、汽釀中罐管ノ脱出ヲ防ギ、且ツ罐水ノ循環ヲ
容易ナラシムルガ目的ニシテ、其ノ施工ハ、「縁返シ」(舞鶴工廠
呼稱) ト稱スル器具ヲ管端ヨリ打込ムモノトス、「縁返シ」ノ形
狀及開口ノ適當角度次圖ノ如シ、

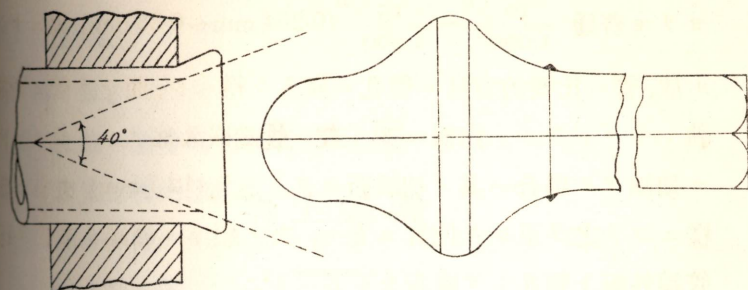

「縁返シ」ニテ開口スル際、管端ニ亀裂ヲ生ゼザル様注意ヲ要
ス、

水圧試験

第六章 銲接工作

第一節 酸素「アセチレン」瓦斯銲接法

四九、銲接工作ノ意義ト内容、

金屬ヲ接合スル方法ニ古クヨリ銲接、鍛接、鑄接等アリ、孰レモ特長アリテ今日猶廣ク行ハレ居ルモ、比較的近年ノ發達ニシテ熱モ金屬接合法トシテ異常ノ價値ヲ認メラレ、益々應用ノ範圍ヲ擴大シツツアルモノニ酸素「アセチレン」瓦斯銲接及電氣銲接アリ、

諸子ガ既ニ學ビタルガ如ク、鍛接ハ半熔解狀ノモノヲ鎚撃又ハ壓迫ニ依リ一體トナシ鑄接ハ鑄ヲ接合ノ仲介物トナスニ對シ、本節ニ於テ學バントスル銲接ハ接合スベキ部分ヲ加熱熔解融合セシムルモノニシテ狀況根本的ニ異ナルモノナリ、而シテ加熱熔解ニ使用スル熱源ニヨリ、酸素「アセチレン」瓦斯銲接、電氣銲接等ト稱シ、接合スベキ金屬ノ熔融ニヨル減耗ヲ畧同質ノ銲着棒ト稱スル補充材ヲ以テ補足接合ス、

銲接棒

一〇、酸素「アセチレン」瓦斯銲接、

(一) 特長、

- (1) 火焰ノ温度高ク如何ナル金屬ノ銲接ニモ適當ナリ、
- (2) 作業比較的簡單且ツ迅速ナリ、
- (3) 接合ノ強サハ、最良ノ鍛接又ハ電氣銲接ト同等ニシテ、鑄接ヨリハ強シ、
- (4) 裝置簡單ニシテ移動容易ナリ、
- (5) 經費低廉ニシテ他ノ接合法ニ比シ經濟的ナリ、

銲接
Internal Stress 残存
接合部ノ力ガ弱イ


(二) 用途、

- (1) 各種機械、機構製作ノ際各部分及骨組等ノ接合、特ニ氣密、水密、油密ヲ必要トスル部分ノ接合、
- (2) 各種機械、機構修理ノ際破損部ノ接合、又ハ削リ過ギタル部分及腐蝕シタル部分ノ繼ギ足シ、鑄物表面ノ氣泡ノ充填等枚舉ニ遑ナシ、

(三) 酸素「アセチレン」瓦斯銲接器一般裝置、

酸素「アセチレン」瓦斯銲接器ノ諸要部ハ次ノ如シ、


- (1) 「アセチレン」瓦斯ヲ發生セシムベキ瓦斯發生器、
- (2) 發生セル瓦斯ノ不純物ヲ除去スル清淨器、
- (3) 酸素ヲ減壓供給スル酸素壘及酸素調壓器、(減壓弁)
- (4) 酸素ト「アセチレン」瓦ストヲ混合着火セシメ、火焰ヲ作ル吹管、
- (5) 上記混合氣ハ逆火ナル現象ニヨリ引火爆發シ易キヲ以テコレヲ防止スル安全器、

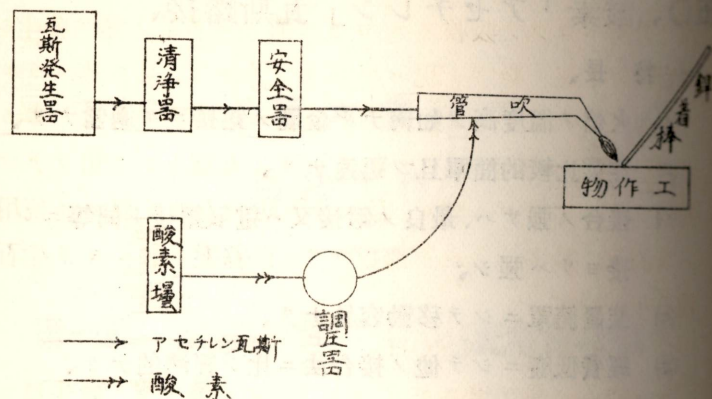

(四) 「アセチレン」瓦斯発生器、

(イ) 瓦斯発生ノ化學變化、

 炭素及「カルシウム」ノ化合物タル Calcium carbide ハ水蒸氣又ハ水ニ接觸スル時ハ、ソノ「カルシウム」ハ水中ノ酸素ヲ奪ヒ酸化「カルシウム」即生石灰トナリ、一方ハ炭水化合物タル「アセチレン」瓦斯ヲ發生ス、反應次式ニ示スガ如シ、




$$64 + 18 = 26 + 56$$

上式ニ依リ Carbide ノ 64 量ニ對シ水 18 量ヲ要スルヲ知ルガ故ニ、理論上ハ 1 斤ノ Carbide ハ 0.28 立ノ水ニ依リ「アセチレン」瓦斯 340 立ヲ發生スルコトナルモ、實際ハ 280 立程度ト見ルベク水モ蒸發シ去ル量及生石灰ニ吸收セラルル量ヲ見積リ約 7 倍程度ヲ要ス、

而シテコノ際 450 Kcal ノ熱ヲ發生ス、元來化學變化ニハ必ず熱ノ發生又ハ吸收ヲ伴フモノニシテ、水ガ分解シ其ノ酸素ガ

 
「カルシウムカーバイド」ノ「カルシウム」ト化合スルヤ水ノ分解ニヨツテ吸收スルヨリモ遙カニ多量ノ熱ヲ發生シ、ソノ實際ガ上記ノ數字デ現ハルルモノナルガ、コノ熱ニヨル温度ノ上昇ハ「アセチレン」瓦斯ノ發生ニ不純物ノ含有ヲ多カラシメ、或ハ場合ニ依テハ「アセチレン」瓦斯トシテ用ヲナサザル物質ヲサエ生ズルニ到ル、故ニ之ガ防止上ヨリ見ルモ使用水量ハ理論上ノ數字ニテハ不都合ナリ、尙多量ノ水ニヨリ生石灰ハ消石灰ニ變ズ、




コノ際ニモ熱ヲ出スモノニシテ、コレ等ノ爲ノ發生熱ニヨル温度上昇ヲ防止スル方法トシテハ水量ヲ多カラシムル手段ガ採ラレルナリ、

(ロ) 瓦斯発生器、

發生瓦斯ノ壓力ニ依リ、高壓 (10 lbs/□" 0.703 kg/cm² 内外)、中壓 (1 lbs/□" 0.0703 kg/cm² 内外)、低壓 (1/3 lbs/□" 0.234 kg/cm² 内外)、ニ區別シ、又 Carbide ト水トヲ接觸セシムル様式ニヨリ浸漬式 (Dipping)、注水式 (Water to carbide) 及投入式 (Carbide to water) ニ分ツ、而シテ一度ニ相當量ノ Carbide ヲ水ト接觸セシメテ瓦斯ヲ多量ニ發生シ置ク型式ノモノアルモ、普通使用セラルルハ自動瓦斯発生器ナリ、次圖ハ其ノ作動要領ヲ示ス、

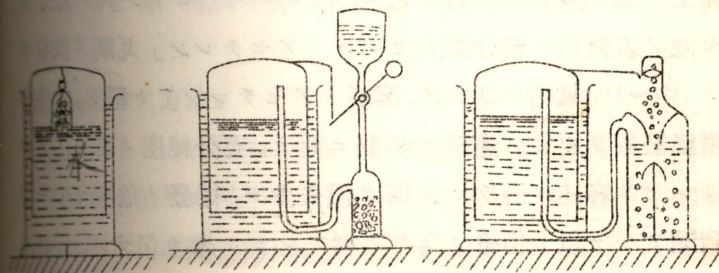

次圖ハ本校設備ノ自動注水式瓦斯發生器畧圖ナリ、

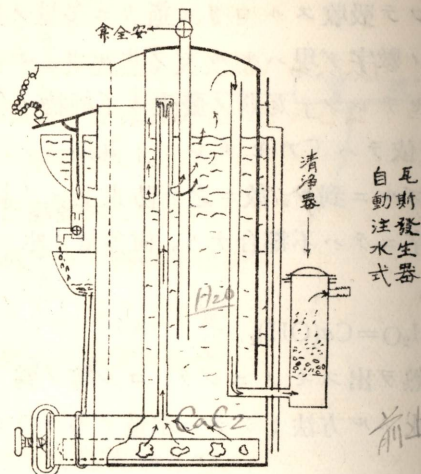

(a) 溶解「アセチレン」、

壓縮サレタル「アセチレン」ハ熱、衝撃等ニヨリ爆發シ易ク、液化セルモノハ更ニコノ危険性多シ、然ルニ「アセトン」(酢精 C_3H_6O)ニ吸收セシメタル「アセチレン」ノ「アセトン」溶液ハ 20 氣壓迄ハ全ク安全ニシテ、然モ「アセトン」一立ハ「アセチレン」ヲ一氣壓ニテ 24 立、15 氣壓ニテ 360 立ヲ吸收スルノ性アルガ故ニ、大體酸素曇ト全様ナル容器ニ石綿、木炭或ハ珪藻土ノ如キ多孔性物質ヲ入レ、コレニ「アセトン」ヲ充分吸ハセ液ノ表面積ヲ充分擴大セシメ「アセチレン」瓦斯ヲ吸收セシメ 10~15 氣壓ナラシメ、溶解「アセチレン」ト稱シ、發生器及附屬装置ヲ要セズ運搬ニ便利ニシテ、充分純度ノ高キ「アセチレン」ヲ容易ニ得ラレ瓦斯ノ損失少ク、爆發ノ危険モ少キ等ノ利點アルヲ以テ價格ノ高キ不利アルニモカカワラズ、近時用途ヲ擴大シツツアリ、

清浄器使用。後、實際の水位、30cmの差あり
2.113-1

「アセチレン」瓦斯清浄器、

(a) 「アセチレン」中ノ不純物、

Carbide ハ石灰石及炭素(骸炭又ハ無煙炭)ヲ電氣爐中ニ熔融シテ製造ス、コノ爲石灰中ノ磷及炭素中ノ硫黄ガ Carbide ノ中ニ含有スルヲ免レズ、故ニ Carbide ヨリ發生スル「アセチレン」ニハ磷化水素及硫化水素ヲ含有ス、尙發生器内ニ於テ發生シタル「アセチレン」中ニハ固形不純物トシテ極微細ナル石灰粉浮遊ス、此ノ固形粉ハ餘リニ微小ナル爲「アセチレン」ガ瓦斯溜ノ中ニ静止シタル丈ニテハ全部ガ沈降スルニ至ラズ、

(b) 不純物清浄ノ必要、

不純物ヲ含有スル「アセチレン」ヲ其儘銲接ニ使用スルトキ

(a) 磷及硫黄ハ銲金ト化合シテ著シク銲接ノ強度ヲ低下ス、

(b) 石灰粉ハ銲金中ニ混在シテ銲接部ノ強度ヲ低下スルノミナラズ、吹管ノ噴出孔ヲ閉塞シ、逆火ノ原因ヲナス、

(c) 不純「アセチレン」ニ含ム磷化水素及硫化水素ハ作業者ノ腦神經ヲ刺戟シテ神經系統發病ノ原因ヲナス、

是等ノ害ヲ除去スルタメ「アセチレン」ヲ清浄スルノ必要アリ、

(a) 清浄ノ方法、

清浄法トシテハ從來各種ノ物理的實驗(水洗、紙ノ濾過等)行ハレタルモ結局効果不十分ナリシガ、今日ニテハ化學變化ヲ起スベキ固形清浄劑ノ使用ニヨリ殆ド完全ニ其ノ目的ヲ達スルニ至レリ、

Catalzol

今日廣ク使用セラレル清淨劑ハ「カタリゾル」(Catalzol)ト稱スル「シアン」化鐵ヲ主成分トスル黃色ノ藥品ニシテ、「アセチレン」中ノ不純物ト化合スル特質ヲ有ス、ソノ1 肝ハ Carbide ノ 160 肝ヨリ發生スル「アセチレン」ヲ清淨ニスルカアリ、本劑ノ利點ハ、一旦使用シテ綠色ニ變ジタルモノヲ可及的温氣ヲ吸收セザル様ニシテ空氣中ニ晒シ置ケバ容易ニ舊態ニ復シ、作用力ヲ恢復スルコトニシテ、從ツテ二三回繰返シ使用スルコトヲ得、

(二) 清淨器、(Purifier)

本器ハ前掲ノ如ク、鐵板製圓筒ニシテ鋼製蓋ヲ有ス、底部ヨリ5~8 厘ノ所ニ亞鉛鍍又ハ錫鍍ヲ施シタル多孔鐵板アリ、板ノ上ニ瓦斯ノ流過容易ナル様「フェルト」又ハ散炭ノ如キ多孔性質ヲ置き、其ノ上ニ「カタリゾル」ヲ軟ク 25~30 厘ノ高ナニ置ク、コノ際硬キカ又ハ高サ度ヲ過グルトキハ「アセチレン」ノ流過ヲ妨ゲ壓力低下ヲ來ス虞アリ、清淨器内面及底板ハ「コーラルタール」ヲ塗リテ發錆ヲ防止スルヲ良シトス、

(六) 酸素ノ供給、

(i) 酸素壘、(Oxygene cylinder)


酸素「アセチレン」銲接ニ使用スル酸素ハ空中酸素ノ採取又ハ電氣分解ニヨリ工業的經濟的ニ製造シ、鋼製壘ニ 120~150 氣壓(常溫)ニテ壓搾充填シタルモノヲ專門製造會社ヨリ購入ス、

白粉酸素株式会社

壘ノ頭部ニ酸素ヲ出スベキ Cylinder valve アリ、運搬等ノ際ニハ、更ニ之ヲ保護スル帽ニテ蔽フ、

壘ハ普通酸素充填氣壓ノ二倍ノ壓力ニテ試験セラレアリ、

Cylinder valve ノ構造ハ次圖ノ如ク動作モ自ラ理解シ得ベシ、

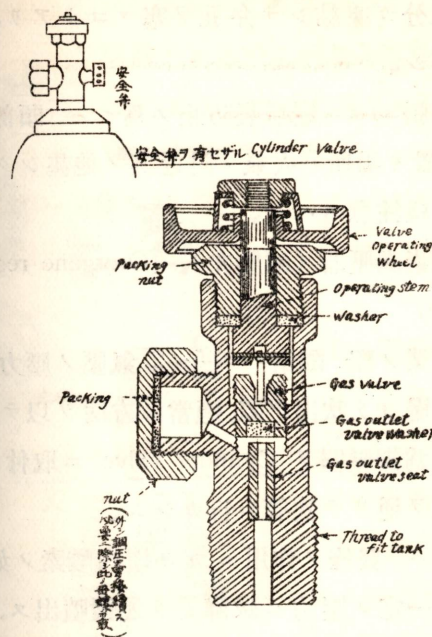

(ii) 酸素壘ニ關スル計算、

壘ノ容量ハ大氣壓ニテ 3,000~6,000 立ノ酸素ヲ保有ス、而シテ吾人ニハ壘中尙幾何ノ酸素ガ殘留セルヤヲ知ルコトハ作業上必要ナルコトニシテ、ソノ計算法ハ次ニ依ル、即チ酸素ヲ完全瓦斯ト見做シ Boyle ノ定律ヲ應用シ計算スルモノニシテ

「壘ノ容積ニ、現在ノ酸素壓力(氣壓數)ヲ乘ズレバ、一氣壓ニ於ケル酸素容積ヲ得(等溫變化)」ラルルナリ、

(iii) 壘取扱上ノ注意、

取扱ヲ靜ニシテ衝擊ヲ與フベカラズ、衝擊ノ爲破裂シタル實例アリ、


冬期外氣ノ低溫ト使用中ノ酸素ノ膨脹ニヨル溫度低下ノ爲、
壘中ノ水分ガ凍結シテ弁孔ヲ塞グコトアリ、此ノ場合ハ溫湯ニ
テ暖ムベシ、

内壓膨脹ニヨル壘破裂防止ノ爲ニハ、頭部ニ安全弁ノ設アル
モ、壘ノ置キ場所ハ火氣ノ附近其ノ他甚シク溫度ノ上昇スル所
ヲ避クル様注意スベシ、

(二) 酸素調壓器 (減壓弁)。(Oxygene regulator or Reducing
valve)

銲接作業ノ際、酸素ハ 0.5~2 氣壓ノ壓力ニテ使用セラル、故
ニ酸素ガ壘ヨリ吹出ル際、適當ノ方法ヲ以テ減壓スル要アリ、此
ノ目的ノ爲調壓器ヲ Cylinder valve ニ取付ケ、該弁ヲ出デタル
酸素ハ之ヲ通リテ吹管ニ行カシム、

調壓器ハ、發條ノ作用ニヨリ壘内酸素ノ如何ニ關セズ自動的
ニ酸素ヲ一定ノ壓力ニ減降シテ連續噴出ス、其ノ形式ハ大體ニ
示セル如ク種々アルモ、作動原理ハ略同一ニシテ、把手回轉ノ程
度ニヨリ器内發條ノ張力ニ増減ヲ生ジ、從テ酸素減壓ノ程度ヲ
任意ニ加減シ得、壓力計二個ヲ有シ調壓器通過前及通過後ノ酸
素壓力ヲ指示ス、取扱上特ニ注意スベキハ、把手ヲ右ニ廻セバ弁
ガ開キテ酸素ガ噴出シ、左ニ廻セバ弁閉鎖スルコトニシテ、普通
ノ弁ト廻シ方正ニ反對ナリ、

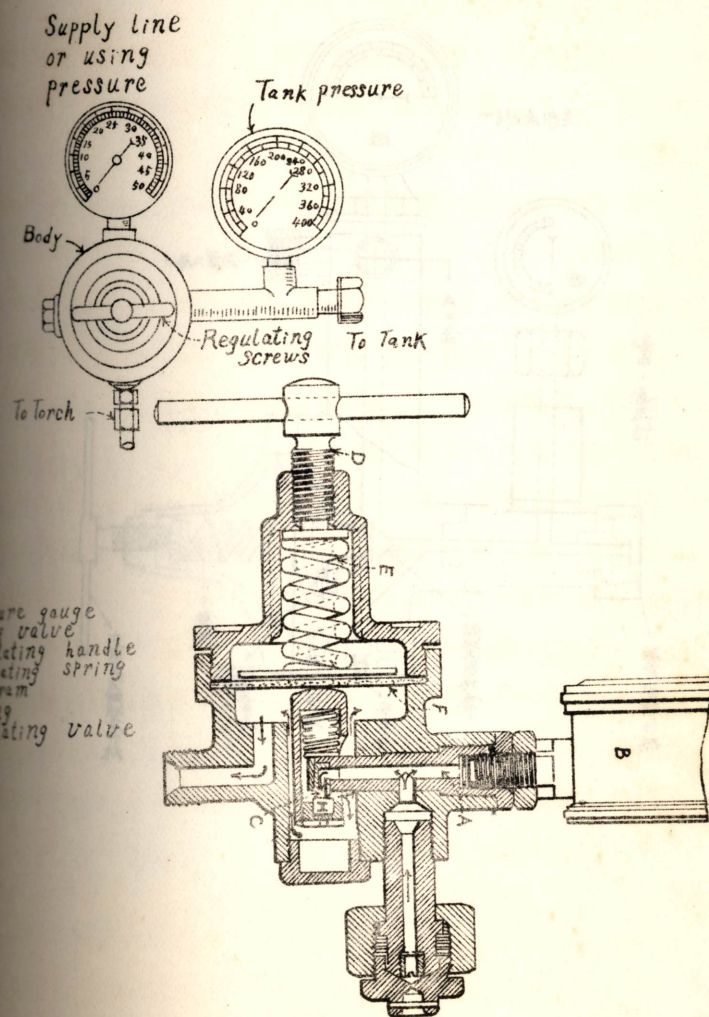



空期外氣ノ低電ノ使用中ノ酸素ノ膨脹ニヨリ温度低下ノ
 場中ノ水分ノ凍結シテ弁孔ヲ塞グコトアリ、此ノ場合ニ
 ナラズニ、

内蔵膨脹ニヨリ破裂防止ノ爲ニ、前記ノ
 モ、極ノ高キ場所ニ大氣ノ閉鎖ヲ他基シテ
 ナラズニ、

(二) 酸素調整器 (減壓弁
 valve)

調整作業ノ際、酸素
 = 酸素ノ流ヲ吹出シ、
 ノ目的ノ高調器ニ取付
 酸素ノ之ヲ通シ吹管ニ付

調整器ニ、發條ノ作用ニ
 内蔵酸素ノ如何ニ關シテ
 = 酸素ノ一定ノ壓力ニ減
 噴噴噴出ス、其ノ形式ニ
 示セル如ク種々アリ、

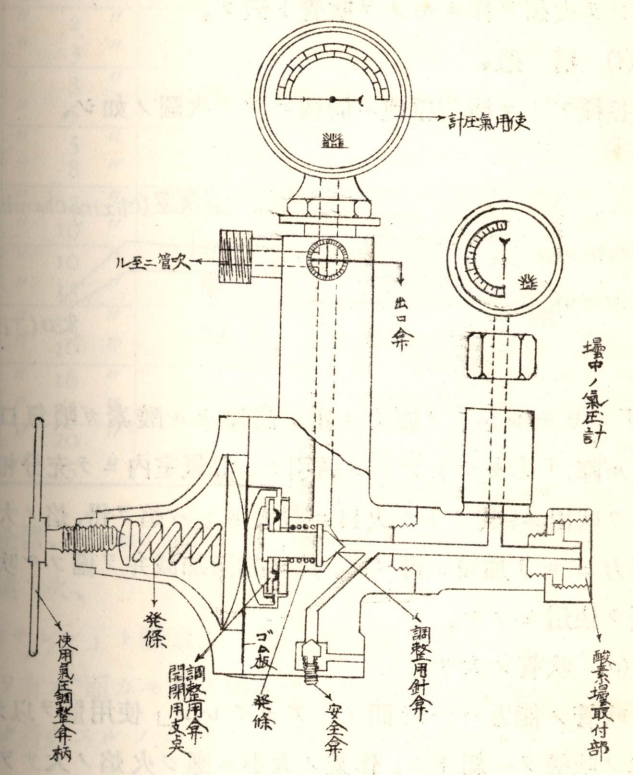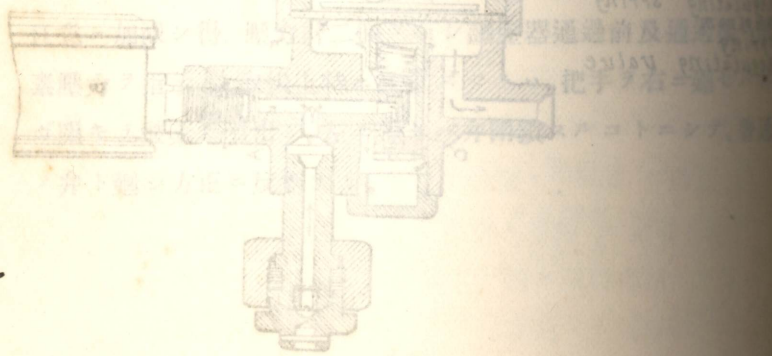


(Note: The text on this page is very faint and partially obscured by bleed-through from the reverse side of the paper.)

(七) 銲接用吹管、(Welding blowpipe or Torch)

瓦斯發生器ヨリ來ル「アセチレン」ト酸素壘ヨリ來ル酸素トヲ混合シテ火焰ヲ作ルモノヲ吹管ト云フ、

(i) 構造、

各種アルモ構造原理ハ同様ニシテ次圖ノ如シ、

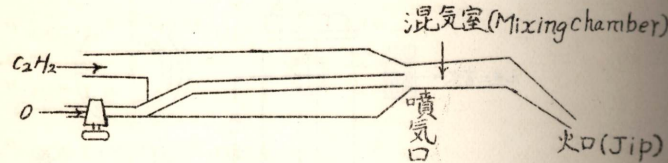

「アセチレン」ノ壓力ニ比シ高壓ナル酸素ガ噴氣口ヨリ噴出スル際、「アセチレン」ヲ誘引シ、混氣室内ニテ充分相混シ火口ヨリ吹出ス、其ノトキ火口ニ着火スレバ焰ヲ得、焰ノ大サハ酸素壓力ニヨリ加減シ得ベク、此ノ爲該加減弁ヲ備フル吹管カ最モ廣ク使用セラル、

(ii) 吹管ノ大サ、

吹管ノ能力ハ一時間ノ「アセチレン」使用量ヲ以テシ、5~9本ノ吹管ヲ一組トシ、作業ノ大小ニ應ジ火焰ノ大サヲ加減スル如クナシアリ、尙本吹管ニハ、1~2, 20~35ノ如ク記入シアリテ本數字ハ銲接シ得ベキ鐵板ノ厚サ(耗)ノ標準ヲ示スモノナリ、次ニ吉田式コクサン二號型ノ例ヲ示ス、

火口 No.	銲按 物ノ 厚サ	スベキ 厚サ	一時間平均ノ 酸素消費量	一時間平均ノア セチレン消費量	酸素ノ平均壓 力
1~2	自 至	1 mm 2 mm	155 l	148 l	0.750 kg/cm
2~3	"	2 " 3 "	250 "	240 "	0.750 "
3~5	"	3 " 5 "	365 "	340 "	1.000 "
5~8	"	5 " 8 "	530 "	500 "	1.000 "
7~10	"	7 " 10 "	785 "	740 "	1.500 "
10~13	"	10 " 13 "	1410 "	1340 "	1.700 "
13~16	"	13 " 16 "	2360 "	2240 "	2.200 "
16~25	"	16 " 25 "	3255 "	3000 "	2.500 "
20~35	"	20 " 35 "	3950 "	3880 "	2.950 "

(八) 安全器、(Safety valve for acetylene generator)

(i) 逆火、

「アセチレン」ト酸素トノ混合氣ハ着火ニヨリ猛裂ニ爆發スル性質ヲ有ス、而カモ其ノ引火點ハ甚ダ低ク、微小ナル火花ニヨリテヨク着火スルノミナラズ、細小ナル孔隙ヨリモ其ノ内部ニ引火ス、

此ノ混合氣ノ着火ノ傳達速度ハ常温ニ於テ約 100 m/sec ニシテ、溫度上昇セバ一層速カトナル、故ニ吹管火口ノ噴出孔ハ混合氣ノ噴出速度ガ着火傳達速度ヨリモ速カナル様設計シアルモ、若シ

(a) 酸素噴出口ノ故障等ノ原因ニヨリ、混合氣ノ噴出速度ガ其ノ着火ノ速度ヨリモ少クナリテ、火ガ火口ノ内部ニ進ム

カ、

(b) 或ハ吹管火口ノ噴出孔ガ取扱ノ不注意、又ハ「アセチレン」ニ含ム石灰粉ノ閉塞等ノ原因ニヨリ、其ノ噴氣面積ヲ縮小スルトキハ酸素ハ「アセチレン」ノ方ニ逆行引火シ、所謂逆火 (Back firing) ナル恐ルベキ爆發現象ヲ惹起ス、

(c) 安全器、

上述ノ逆火防止ニハ吹管ニ來ル「アセチレン」ヲ清淨ナラシムルト共ニ吹管取扱ニハ常ニ周密ナル注意ヲ拂ヒ、逆火ノ原因ヲ作ラザルコト肝要ナルガ、若シ酸素ノ逆流起リタル場合「アセチレン」管ノ途中ニ於テ之ヲ阻止スベキ装置即チ安全器ヲ必要トス、


今日多ク用ヒラルル安全器ハ、**水式安全器** (Water safety valve) ニシテ、其ノ構造作動ノ要領次ノ如シ、

(a) 標準作動状態、


水ヲ適度ニ保有スル圓筒ノ中央ニ「アセチレン」管ヲ下ゲ、之ヲ水底近クニ於テ開口セシム、「アセチレン」ハ管端ノ細孔ヨリ泡トナリテ浮上リ、上部ノ管ヨリ吹管ニ至ル、別ニ水面ニ近ク開口スル漏斗型管アリテ、水ハ圓筒内ノ「アセチレン」ノ壓力ニ相當スル高さ丈此ノ管ニ上ル、

(b) 酸素逆流ノ場合又ハ逆火場ノ合、

水面ヲ壓シテ押シ下ゲ、漏斗ヨリ水

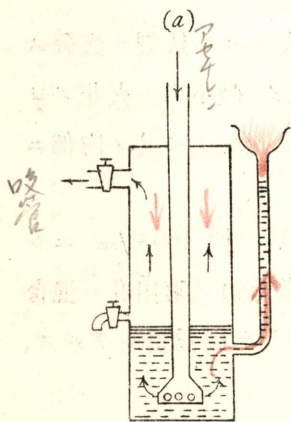

(b)

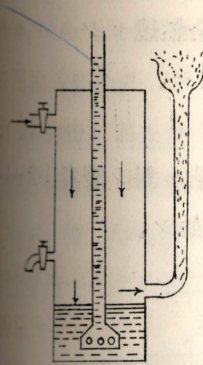


ヲ溢出シテ酸素逆流ヲ警告スルト共ニ「アセチレン」管ニ水ヲ押シ上ゲ「アセチレン」發生器ニ侵入セントスル酸素ノ通路ヲ閉塞ス、

若シ火焰ノ逆火アルトキハ、一時ニ水ヲ漏斗ヨリ噴出シ、爆發ハ吹管ト安全器トノ間ニ於テノミ行ハレ、發生器ニハ影響ナシ、

下圖ハ本校裝備ノ森式安全器ノ畧圖ナリ、

水式安全器


逆流状態
標準作動状態

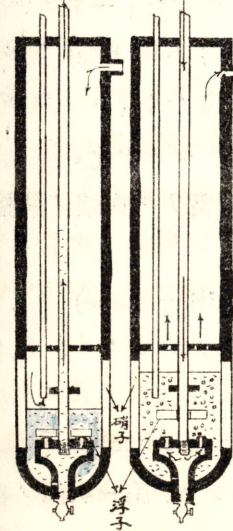




新式
吉田式水式安全器
白酸式

(九) 酸素「アセチレン」焰、

 「アセチレン」ノ 1 容積ヲ空气中ニテ完全燃焼セシムルニハ、
酸素ノ 2.5 容積ヲ必要トシ、ソノ反應次ノ如シ、



  然レドモ實際ニハ「アセチレン」ノ 1 容積ニ對シ酸素 1.2~1.4
容積供給セラルルモノニシテ、ソノ反應次ノ如シ、

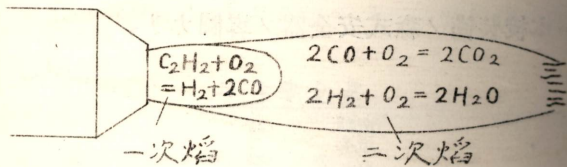

一氣壓ニ於ケル「アセチレン」一立ガ、上記ノ如ク二段ノ燃焼
ヲナス際發生スル熱量ハ約 1.45 Kcal ニシテ、水素瓦斯ノ 5 倍、
石炭瓦斯ノ約 3 倍ナリ、其ノ温度ハ 4,000°C ニ達シ、如何ナル原
素及化合物ヲモ熔解セザルモノナシ、

上記ノ如キ高温度ハ、適當ナル火焰ノ調整ニ依リテ得ラル、火焰
ノ狀況次ノ如シ、

(a) 炭化焰、(Carbonizing flame)

「アセチレン」ノ過剰ナルモノニシテ、第二次焰ガ赤色ニシテ
長大ナリ、

(b) 酸化焰、(Oxidizing flame)


酸素過剰ナルモノニシテ、第一次焰ノ自熱部短少ニシテ且
焰全體モ短シ、

水大焰ヲ見ル
最良 炭化焰ヲ見ル
不ノ大 酸化焰ヲ見ル
甚 次 工 作
三 段

以上ノ炭化焰及酸化焰ハ孰モ熱度不充分ニシテ、熔接効果不
足ナルノミナラズ瓦斯亦不經濟ナリ、

(c) 標準焰、

先ゾ酸素ヲ適當ナル壓力トナシ置キ「アセチレン」ヲ通ジテ
噴出シ、其ノ噴出量ヲ調整シ、第一次焰ノ長サガ小吹管ニテ
10 mm 位、大吹管ニテ 12 mm 位ニテ白色ニ少シク黄味ヲ呈シ、
藍色ノ大ナル第二次焰ニテ圍マレタルモノナリ、

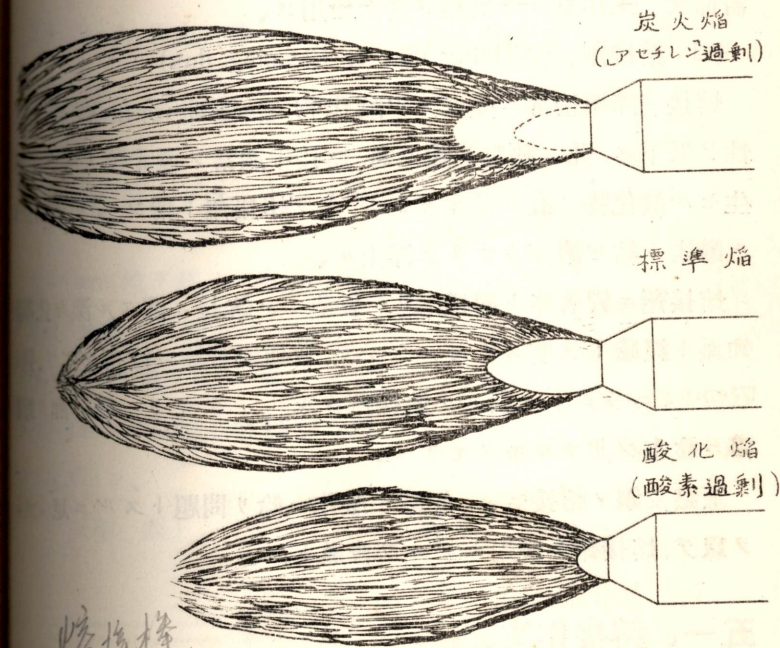

(d) 鋸著棒、(補充材、Filling rod)

熔接ノ際局部ハ熔解状態ニ在ル故、流離ニ依ル消耗ト酸化トノ
該部ノ金屬ニ減量ヲ來スノミナラズ、酸化ニヨリ局部變質ス、
其ノ缺點ヲ補フ爲、熔接スベキ金屬ト融合シ易キ同質又ハ相似ノ

同V金屋がつかぬと、軽合金=アル
42アルミノ如シ此ノ中ニ、Alノ同フニ生ズル場合、
アセノ異ニ

金屬ヲ補充シテ熔接部ノ減耗ヲ補フト共ニ、酸化物ヲ除去シテ熔接ヲ完全ナラシムルコト必要ナリ、此ノ目的ニ用フル材料ヲ鋸著棒（補充材）ト稱ス、

同V材料
7.

補充材ハ比較的熔解シ易ク、熔接スベキ金屬トヨク融合シ、高熱ニ依ル局部ノ變質ヲ恢復スルノ成分ヲ有シ、且ツ熔接金屬ヨリ強硬度ニ於テ劣ラザルモノタルヲ要ス、從テ鋸著棒ノ製作ニハ、熔接ニ關スル深キ知識ト經驗トヲ要スルモノニシテ、艦船ニ於テハ軍需部又ハ工作廳ヨリ供給ヲ受ケ使用ス、

(二) 熔接劑、(Welding flux or Cleaning flux)

熔接ノ際熔接部ニ生ジタル酸化物ハ、該部ニ介在シテ強度及靱性を低下ス、此ノ缺點ヲ除ク爲、熔接中適當ノ還元劑ヲ供給シ、或生セル酸化物ヲ直ニ還元セシム、之ヲ熔接劑ト稱シ、金屬ト結合セル酸素ト結ビ溶滓トナリテ浮上ル、


熔接劑モ鋸著棒ト同様、之ガ製造ニハ熔接ニ關スル深キ化學的知識ト經驗トヲ要スルモノニシテ、普通鋸著棒ニ塗布シアリ、但シ「アルミニウム」ニ對スル熔接劑タル「ハラキリ」粉ノ如ク鋸著棒ニ塗布シ非ザルモノモアリ、


鍊鐵及鋼ノ熔接ニハ、經驗上酸化ハ餘リ問題トスルニ足ラザルヲ以テ、熔接劑ヲ使用セザルヲ普通トス、

五一、熔接作業、


(一) 熔接部ノ成形、

接合ヲ充分内部迄行キ亘ラシメテ熔接ノ効率ヲ大ニスル爲、熔接前豫メ鋸又ハ研磨機ニテ熔接部ニ適當ナル傾斜ヲ附與シ置クヲ要ス、之ヲ Beveling 或ハ會先ヲ附スト云ヒ、其ノ要領次圖ノ如シ、

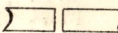
厚ナ 3mm 位迄ノ板ノ場合ハ傾斜ヲ附スルニ及バズ 

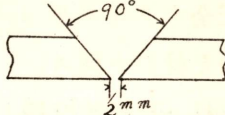厚ナ 3~6mm 位迄ノ板ノ場合ハ 


厚ナ 6~20mm 位迄ノ板ノ場合ハ 

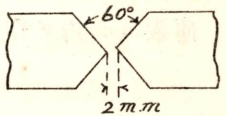厚ナ 20mm 以上ノ板ノ場合ハ 

如クシ兩面ヨリ熔接ス、

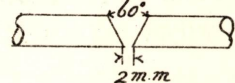徑 16mm 位以下ナル丸棒ノ場合ハ 


徑 16mm 位ヲ超ユル丸棒ノ場合ハ

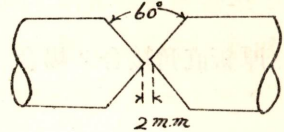平板ヲ彎曲シテ管トスル場合ハ 

平板ノ端ヲ直角トナシ置ケバ宜シ、彎曲スレバ自然ニ熔接部ニ傾斜ヲ生ズベシ、

(平 板)

(管トナシタルモノ)

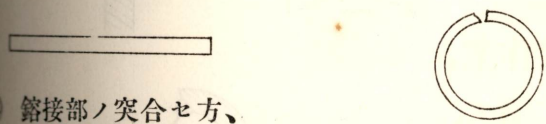


但 熔接部ノ突合セ方、

熔接スベキ兩金屬ノ突合セ方ハ、熔接作業ノ難易及熔接ノ効率ニ大ナル關係アリ、

今數種ノ例ヲ示スモ詳細ハ工作教範ヲ參照スベシ、

 薄板ヲ平ニ接合ノ場合




(作業最モ容易ナリ、突出ヲ忌ムトキハ熔接後削リ去ルベシ、)

甚ダ薄キ板ヲ平ニ接合ノ場合




 薄板ノ場合




モ此ノ方法ハ餘リ良結果ヲ期待シ得ズ、

 薄板ニテ角ヲ作りテ熔接ノ場合ハ




ノ如キガ可、

 厚サ 2mm 以上ノ軟鋼板ノ場合ハ



ヲ可トスルモ 1.5mm 以下ニハ一般ニ宜シカラズ、


厚板直角接合ノ場合

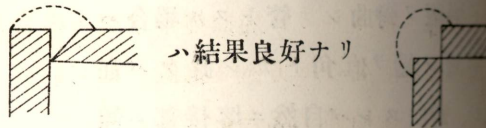

ハ結果良好ナリ

ハ簡單ナルモ結果良好ナラズ、


厚板三枚接合ノ場合

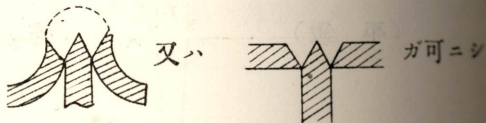

又ハ 此ノ如キガ可ニシ

テ


「タンク」, 圓筒等ノ端板ノ場合

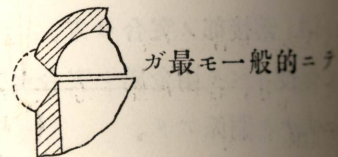

ガ最モ一般的ニテ


可ナリ、

管ノ場合

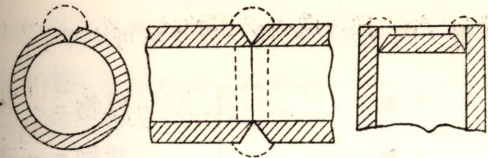


ガ可、

 管ニ銲接手接合ノ場合ハ




ガ可、

 丸棒ノ場合ハ



(小徑)、

 


(大徑)、

自 熔接中金屬ノ膨脹及收縮ニ對スル注意、


熔接中局部加熱ノ爲起ル金屬膨脹收縮ノ力ハ頗ル大ニシテ、鑄物ノ如キ比較的脆キモノニ在リテハ罅裂ヲ生ジ、又軟鋼物ノ如キ韌性ニ富ムモノハ屈曲變形ヲ起ス場合多シ、膨脹收縮ニ應ズル接合部ノ突合セ方概ネ次圖ノ如シ、

(1) 板熔接ノ場合、

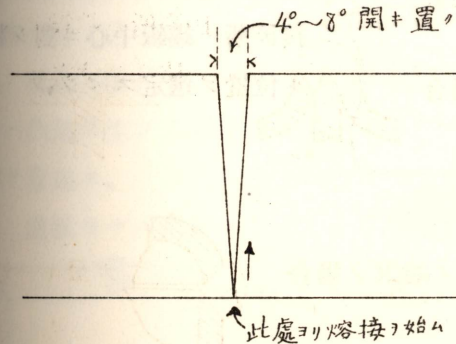

此處ヨリ熔接ヲ始ム



次圖ノ如ク豫メ處々ヲ假熔接シ置クモ可ナリ、

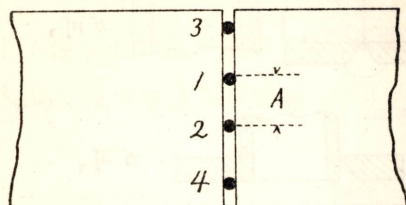


A ハ厚物ニハ 80~100 mm
薄物ニハ 30~50 mm
中央ヨリ番號順ニ熔接ス、

(備考、厚物トハ普通 20 mm 以上ニ云フ)

 (ロ) 管熔接ノ場合、

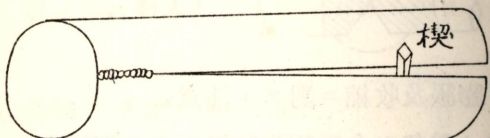

(ハ) 管ニ端板熔接ノ場合、

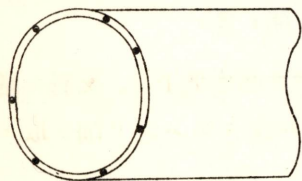

豫メ端板ヲ處々熔接シ置ク、熔接箇所ハ端板中心ニ對シ相對的ナル位置ヲ選定スベシ、

時 熔接ノ際生ジ易キ缺陷、

(イ) 熔接ガ底迄透徹セザルコト

接合部ニ傾斜ヲ與ヘザルトキ、又ハ吹管ノ大サ小ニ過ギテ火力ガ底迄行キ亘ラザルトキニ起ル、接合力不充分ニシテ此ノ點ヨリ破壊ス、

(ロ) 附著の接合ヲ生ズルコト、

熔接線ヲ充分突キ合セザルトキ、又ハ突キ合セ不同ナルトキ、未熔解突合セ部ニ熔金流レテ固マルトキ、

熔接部ニ酸化物ガ存在スルトキ、

補充材ノ供給ガ後レテ熔金ガ固マラントスル際ニ始メテ補充材ガ流入シ來ルトキ、

以上ノ各場合ニ附著の接合ヲ惹起シ、此ノ部分ハ接合力極メテ弱シ、

(ハ) 巣ヲ生ズルコト、

接合力ヲ著シク低下スルモノニシテ次ノ如キ場合ニ起ル、

 
熔金ノ温度ガ餘リニ高キ場合、

酸化物ノ除去不充分ナル場合、


(ニ) 補充材ノ過不足、

不足ノ場合ハ熔接面ニ凹ミヲ生ジテ強度低下シ、反對ニ過剩ノ場合ハ凸起ヲ生ジテ面平坦ヲ欲スルトキニハ之ヲ削リ取ルベキ面倒ヲ惹起ス、


透徹セザル熔接



附著の接合

 


酸化鐵ヲ含有セル接合

 

補充材ノ不足セル接合



 補充材過剰ニシテ刮削
又ハ鈍撃ヲ要スル接合



- (五) 熔接スベキ金屬ノ材質ニ依ル作業上ノ注意、
 - (イ) 鍊鐵及軟鋼ノ熔接、熔解點高クシテ不注意ノ爲熔解穿孔スルガ如キコト尠ク、且ツ熔金ガ粘性ニ富ミテ流レ去ラザル故此ノ兩者ノ熔接ハ比較的容易ナリ、
 - 補充材トシテハ良質ノ低炭素鐵ヲ用フベシ、
 - 補充材ノ直徑選定標準概ネ次ノ如シ、

熔接スベキ板ノ厚サ(耗)	補充材直徑(耗)
--------------	----------

I	I
3	2
4~6	3
7	4
8~9	5
10~11	6
12~14	7
15~17	8

約 1/2 使用

熔接劑ハ使用セザルモ可、

熔接ノ效率 60~75%

(ロ) 硬鋼ノ熔接、

軟鋼ニ比シテハ遙ニ困難ナリ、蓋シ熔解點附近ニ迄熱セラレ
ルヤ燃燒ヲ起シテ質粗鬆トナリ、熔接後此ノ部ヲ鈍撃シテ質ヲ
緻密ニセントスルニ罅烈ヲ起シ易キガ爲ナリ、補充材トシテハ
精良ノ鐵又ハ軟鋼ヲ用フ、

熔接劑トシテハ 炭酸曹達ト重炭酸曹達トノ混合物ガ普通ニ用
ヒラル、

(ハ) 鑄鐵ノ熔接、

鑄鐵物熔接ニ於テ最モ注意ヲ要スルコトハ、熔接部ノ硬化ト
龜裂破壊トノ防止ニシテ、作業熟練ヲ要ス、

硬化ハ、熔鐵ガ凝固ノ際、冷却ノ急ナルコトト硅素ノ量ガ少キ
コトノ二ツノ原因ニヨリ、遊離炭素ノ成生不充分ナル爲ニ起ル
現象ナリ、故ニ之ヲ防止スル爲、補充材ニ充分硅素ヲ含有セシム
ルコト、滿俺ヲ少クスルコト及冷却ヲ成可ク徐々ニスルコト肝
要ナリ、此ノ注意ヲ怠ルトキハ局部硬化シテ、爾後該部ノ加工困
難ニ陥ルベシ、

膨脹收縮ノ影響ヲ緩和シ龜裂ヲ防グニハ、熔接物體ヲ豫熱シ、
然ル後熔接ヲ行フベシ、尙使用吹管ハ少シ大ナルモノヲ用ヒ熔
接部ノ附近一帶ガ熱セラレル様ナスヲ可トス、

熔接劑トシテ普通用ヒラルルモノハ、炭酸曹達、重炭酸曹達、
硼砂及沈澱狀硅酸ノ混合物ナリ、

鑄鐵ガ熔解スルトキハ、流動性特ニ大ナル故、局部ヲ水平ニ保
持スベキコトニ注意スベシ、


最初酸素、酸素使用

酸素水素

シ得ル最大厚サハ先ヅ 250 mm 位トス、

(四) 吹管ノ構造、

吹管ハ製造會社ニヨリ夫々制式ヲ異ニスルモ、構造原理ハ次圖ノ如シ、

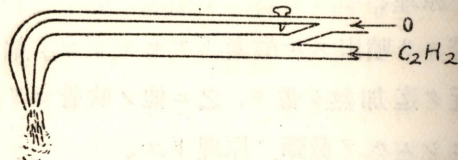

(五) 截斷作業、

(イ) 酸素壓力、截斷酸素ノ壓力ハ加熱酸素ノ壓力ヨリ高キヲ要スルモ、必要以上ニ高クスルハ不經濟ナリ、普通 1~3 kg/cm²ノ壓力ニテ充分ニシテ且ツ經濟的ナリ、但シ特ニ厚キ板ヲ截斷スルトキニハ 5~10 kg/cm²ヲ用フルコトアリ、

(ロ) 截斷ハ先ヅ一端ヨリ始ムベシ、薄板ニ非ザレバ中途ヨリ截斷ハ困難ナリ、局部赤熱シテ始メテ截斷酸素ヲ通ジ、該部截斷終リテ初メテ吹管ヲ送り始ム、

(ハ) 吹管ノ大サハ板ノ厚サニ應ジテ適當ニ選定スベシ、火焰餘リ大ナルトキハ、豫熱ガ幅廣ク行ハレ、截斷ノ幅モ從ツテ廣クナリ、結局截斷速度ノ減小及酸素ノ損耗ヲ來スベシ、

第三節 電氣銲接法

五三、電氣銲接法、

(一) 特長、

(イ) 銲接局部ハ極メテ高温度ニ加熱セラルルモ、附近ニ及

ス熱ノ影響範圍狭小ニシテ、薄板及複雑ナル構造物ニテモ亀裂變形ヲ伴フコト尠シ、

(ロ) 船體構成ニ應セバ穿孔、鉚打、填隙ヲ省キ、從テ音響無ク、且ツ水密、油密、氣密共ニ良果ヲ得、作業迅速經費少シ、其ノ他修理ニ於テモ大ニ時間ト工費ヲ節約ス、

(ハ) 瓦斯ノ發生尠ク、罐及「タンク」ノ内部ノ如キ通風不良ノ場所ニモ應用容易ナリ、

(ニ) 移動性ニ富ム、

(ホ) 銲接ニ比シ重量輕減ス、

(イ) 銲接ノ種類、

(1) 抵抗銲接、(Resistance welding)


銲接セントスル兩金屬ヲ接著シ置キ、之ニ 1~10 volts. 300~10,000 amperes. ノ電流ヲ通ジ、接著部ガ抵抗熱ノタメ熔解シタル時壓著シテ接合スル方法ナリ、

特殊ノ銲接機械ヲ必要トシ且ツ一定ノ形狀ヲ有スル同種ノ小物多數ノ製造ニ適スルノミニシテ、今日一般的ニハ餘リ用ヒラレザルモ種類次ノ如シ、


(a) 抵抗衝合銲接、

Resistance butt welding

衝合接手ニ使用スル抵抗銲接ニシテ、一例次圖ノ如シ、

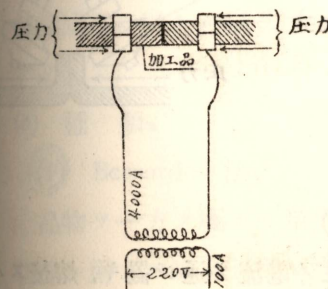


衝合銲接

 

發閃衝合銲接


(b) 點銲接、
Spot welding

銲接ノ代リニ一點ニ電流ヲ限リ、ソノ部ノミヲ銲接スル方法ニテ一例下圖ノ如シ、

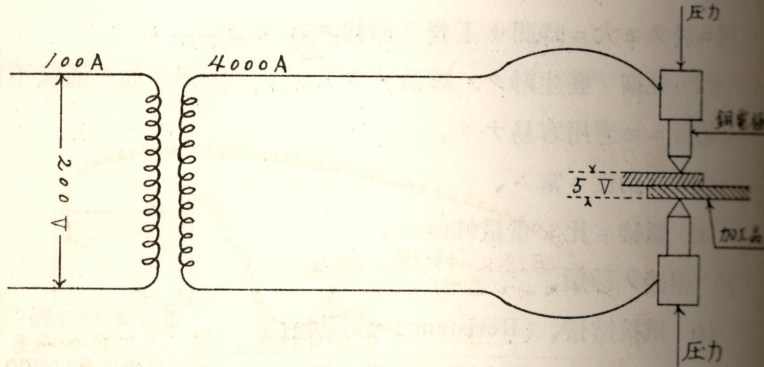

(c) 繼目銲接、
Seam welding

點銲接ノ電極棒ヲ車ニ置キ換ヘ、點銲接ノ局部的銲接ヲ連續銲接トナセルモノニテ次圖ハ一例ナリ、

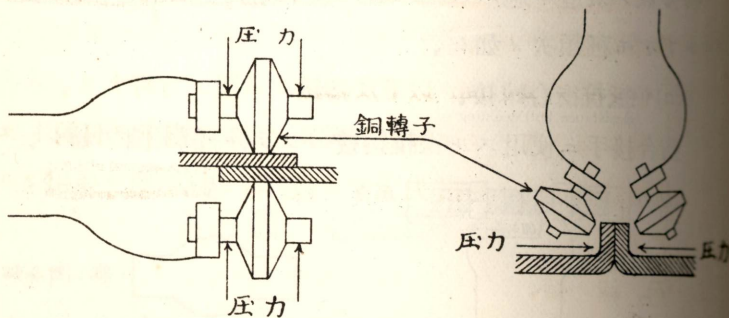


(a) 電弧銲接、(Arc welding)

銲接セントスル兩金屬ニ同性ノ電流ヲ通ジ置キ、銲接スベキ

部分ニ異性ノ電極ヲ近ヅケテ電弧ヲ發生セシメ、其ノ電弧熱ニテ該部ヲ融著セシムル方法ナリ、

抵抗銲接ノ如ク特殊ノ銲接機械ヲ要スルコトナク、形狀異ルー般品ノ製造並ニ修理ニ應用シ得ル故今日最も廣ク用ヒラル、

(a) 結線法、

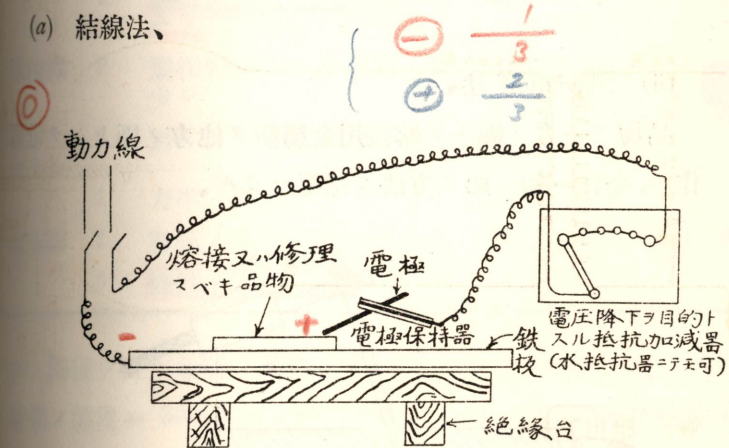

備考、

直流ノ場合ニハ品物側ヲ (+), Clamp 側ヲ (-) トス、(+ 側高温度ナル爲)。

但シ厚サ 2.5 mm 以下及鑄鐵ニハ逆ノ方可ナリ、


動力線ヲ其ノママ電源トスレバ、電壓落下ヲ目的トスル抵抗加減器ニ於ケル損失大ナル故、特ニ變壓機ヲ使用スルコトアリ、

圧力 15~75 toll

(b) 種類、

(i) Bernardos 法、


品物ヲ一方ノ極トシ炭素棒ヲ他方ノ極トシ電弧ヲ作ル、銲接棒ハ用フル場合ト用ヒザル場合トアリ、

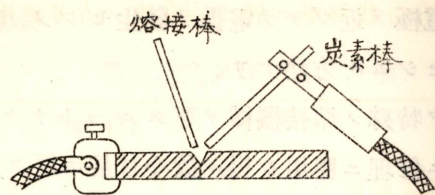

(ii) Slavianoff 法、

品物一方ノ極トシ熔接用金属棒ヲ他方ノ極トシテ電弧ヲ作ル、今日ハ殆ド此ノ方法ガ採用セラル、

簡単なる

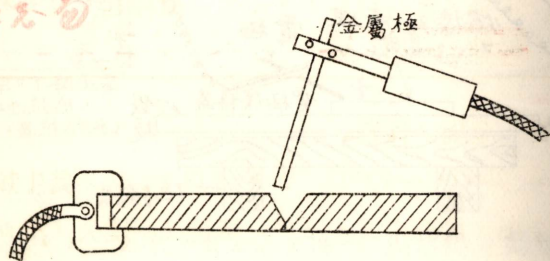

(iii) Quasi arc 法及 Kjellberg 法、

Slavianoff 法ト同様ナルモ、唯金属極ニ熔接劑ヲ被覆スル相違アルノミ、Slavianoff 法ト共ニ廣ク採用セラル、

(c) 電流ト電壓、

電流ハ直流又ハ交流 (週期 50~60, 2~3 相ガ普通) 孰レニテモ可ナリ、電流量ハ 40~1,000 amperes. 電壓ハ 15~70 volts ニシテ、動力線ガ 110, 220, 440 volts 等ナルトキハ、抵抗ヲ入テ減壓シテ直接熔接ニ使用シ得、

備考、

交流對直流熔接ノ優劣ハ各長短アリテ一概ニ何レヲ可ト決

定シ難キモ、今日我海軍ニ於テハ直流ノ方多く用ヒラル、長短次表ノ如シ、 将来、交流トナルベシ。

	利 點	缺 點
交流機	1. 装置簡單ニシテ安價ナリ 2. 製作容易ニシテ故障少シ 3. 効率ヨク取扱簡單	1. 電弧ノ維持難シク必ス被覆棒ヲ要ス 2. 力率悪シ 3. 電撃ノ危険多シ
直流機	1. 力率ノ問題ナシ 2. 電弧ノ維持容易ナリ 3. 極性ヲ利用シ得	1. 價格高ク重シ 2. 故障起シ易シ

(a) 熔接シ得ル金属ノ性質、

電弧ノ温度ハ 3500°C~4000°C ナルヲ以テ、ソノ發生熱量モ亦大ニシテ熔接金属ノ成分中或ルモノハ蒸發又ハ燒失スルガ故ニ成分ノ變化ハ免カレ難ク、又熔融状態ヨリ急ニ冷却スルヲ以テ組織ニモ變化ヲ生ズ、今茲ニ熔接シ易キ金属ノ性質ヲ舉グレバ

(イ) 蒸發點ノ高キコト、

(ロ) 挾雜物ヲ含マザルコト、

(ハ) 比熱、潜熱ノ小ナルコト、

(ニ) 熱傳導率ノ小ナルコト、

(ホ) 收縮率ノ小ナルコト、

(ヘ) 熔融點適當ナルコト、

等ニシテ鐵ハ最モ熔接シ易キ性質ヲ有シ、之ニ次グハ低炭素鋼

軟鋼材又ハ鑄鋼ニシテ含有炭素最多キ程困難ナリ、亦亞鉛ノ位ニテ蒸發スルモノハ電弧熔接殆ド不可能ニシテ、從

テ真鍮、青銅ノ如キハ鎔接困難ナルモノニシテ、銅ハ熱傳導率大ナルガ爲ニ困難ナルモノナリ、收縮率大ナルモノハ鎔接部冷却ノ際内部應力大ナルガ爲強度ニ耐ヘズ、鎔融點低ケレバ電弧熱過剰ノタメ鎔接部蒸發シ高キニ過グレバ鎔接時間永キヲ要シ、原金屬變質ノ機會ヲ多カラシム、

(四) 鎔接棒及被覆劑、
Electrode flux

鎔接棒ハ炭素ヲ電極トスル時ト、鎔接部ヲ自身ガ電極トナル時ノ鎔接棒ノ二種アルコト既ニ述ベタルガ、後者ハ更ニ裸棒ニ分タル鎔接棒ノ鎔融點ハ鎔接物ヨリモ高キヲ可トシ、鎔接物ノ熔解シタル直後ニ熔融滴下シ、然モ鎔接棒ノ成分ニヨリ鎔接ニヨル局部變質ヲ補正スルモノタルヲ要ス、コノ目的ニハ單ニ適當ナル成分ノ金屬棒即チ裸棒ニテ可ナリ、而シテ熔接ニ際シ熔融金屬中ニ生ズル熔滓ヤ氣泡ヲ少ナクシ、又熔滓等ヲ金屬ノ表面ニ浮ビ易クシ金屬ト分離セシメ、又金屬ノ表面ニ皮幕ヲ作ツテ有害ナル瓦斯ノ吸收ヲ防止スル等ノタメ裸棒ノ表面ニ藥品即チ被覆劑ヲ塗布シ或ハ藥品ヲ浸ミ込マシタル物ヲ以テ被覆ス、コレ被覆棒ナリ、

即チ被覆棒ハ熔接中酸化ヲ防ギ熔滓ヲ表面ニ浮ビ上ラシメ周圍ニ及ボス熱ノ影響ヲ極限シ、電弧ノ方向ヲ安定ナラシムル等ノ利點アルモ高價ナルト表面ノ仕上リヲ良カラシムルニ熟練ヲ要スル等ノ不利モアリ、使用箇所ニヨリ裸棒、被覆棒ハ適當ニ選擇スルヲ要ス、

(五) 光ノ防禦及被服、


電弧ノ光線ハ、單ニ視認シ得ル光線ノミナラズ、赤外線及紫外線ヲモ含ム、視認シ得ル光線及紫外線ハ、之ヲ直接肉眼ニテ見ルトキハ視神經ヲ害スルノミナラズ、特ニ後者ハ不知不識ノ間ニ皮膚ニ

棒

被覆棒と同イニ鎔接容易

火傷ヲサヘ惹起スル虞アリ、故ニ作業中、紫外線防禦ノ爲適當ナル眼鏡ハ絶對必要ニシテ、且ツ大物熔接ノ場合ニハ赤外線防禦(防熱)ノ爲、革又ハ「ケンパス」ノ手袋ヲ嵌メ特ニ大ナル品ノトキハ同様ノ前掛ヲ用フ、

兜ノ柄附面

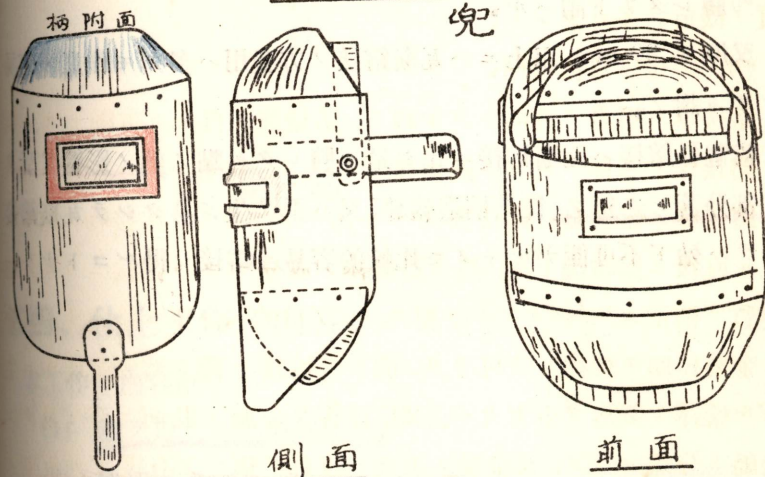

(六) 鎔接法、

鎔接實施ニ必要ナル電極棒ノ大サト電流量或ハ加工品成形要領鎔接ノ回数、鎔接ノ様式、鎔接部ノ組立法、鎔接部ノ形狀及 Beading 等ノ詳細ハ工作教範ニ記サレアリ、之ニヨリ會得スベシ、

(七) 接目ノ強サ、

原板ニ對スル銲接手ノ強サノ割合ハ 40~60 %ナルガ適當ニ鎔接セラレタル接目ノ効率ハ 90~100 %ナリト云フ、然レドモ鎔接ノ巧拙、被覆劑ノ良否其他成品検査ノ困難等ニヨリ外見全一ニテモ強度ニ相當差アルヲ銘記シ置ク要アリ、

(八) 電氣鎔接ト瓦斯鎔接ノ比較、

鎔接ニ當ツテ第一起ル疑問ハ、如何ナル場合ニ瓦斯鎔接ガ利益

X線

デ、如何ナル場合ニ電氣鎔接ガ利益カト云フコトナルガ、大體ニ於テ厚サ 2 mm 以下ノ薄板ニハ電弧鎔接ハ技術上困難ニテ瓦斯鎔接ハ容易ナリ、2.5 mm ノ場合ハ瓦斯鎔接ノ方電氣鎔接ヨリ約 15 % 勝リ 4 mm ニ於テハ全程度ニテ 10 mm ニテハ電氣鎔接ノ方約 2 % 勝レタリト謂ハル、

又厚サ 30 mm 以上ニハ瓦斯鎔接ノ方費用ハ多キモ作業ハ容易ナリト謂フ、

尙電弧鎔接ハ瓦斯鎔接ニ比シ最モ勝レタル點ノ熱ノ影響ヲ受クル部分著シク狭ク、從テ構造複雑、又ハ歪ヲ生ジ易クシテ瓦斯鎔接ニテハ殆ド不可能ナルモノモ比較的容易ニ鎔接シ得ルコトナリ、

緒方特監

東的艦艇急修
高層建築物

被覆材

炭酸、
フェロニル、
アルミニウム、
鋼等、
敷、
知、
ス

第七章

仕上工作

第一節 仕上工作

五四、仕上工作ノ内容、

本工作ノ内容概ネ次ノ如シ、

- (1) 鏝ヲ以テスル刮削仕上、
- (2) 螺切用具 (Hand tap and dies) ヲ以テスル螺齒切削、
- (3) 追齒錐ヲ以テスル穿孔、
- (4) 嘴及弁ノ摺合、
- (5) 軸承摺合、
- (6) 小發條製作、


五五、用具ノ種類ト用途、

多種多様ニシテ他工作ト共通ノモノ或ハ爾後ノ説明ニ關聯少キモノハ省畧シ、大略次ノ如シ、

1. 万力、

手万力、床万力、据付万力、並行万力、

形 状

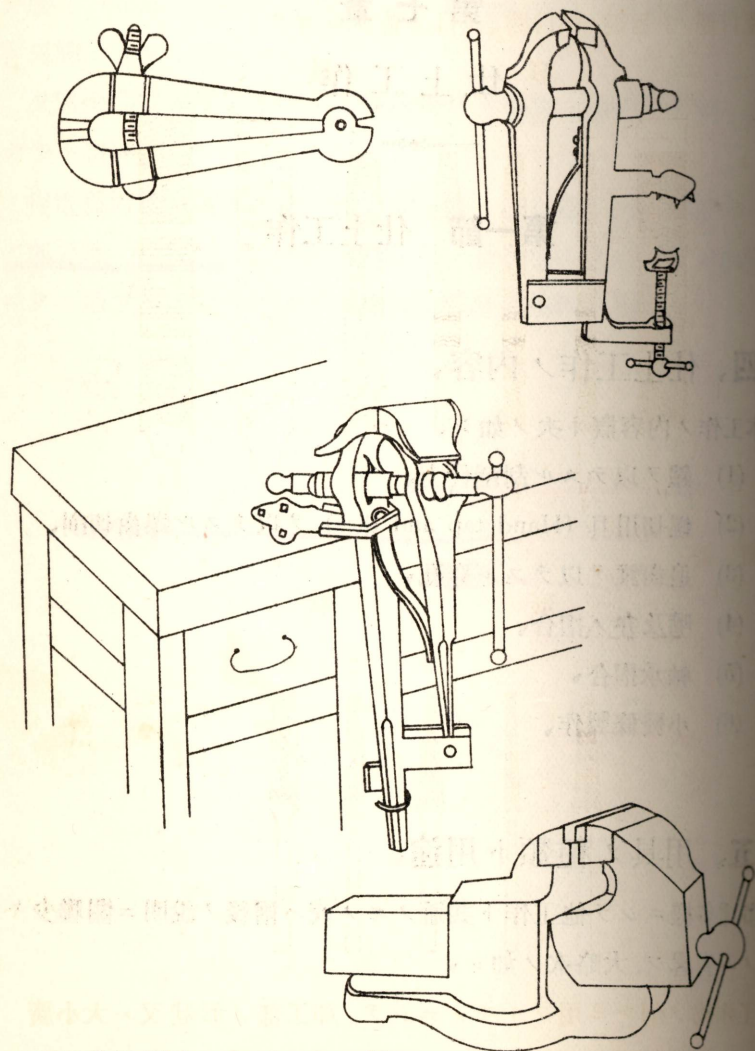

工作物ヲ固定シ加工スルニ用フ、


2. 鑿、

單目鑿、複目鑿、大目鑿、(目ノ切り方ニヨリ)

平鑿、角鑿、三角鑿、丸鑿、半圓鑿、(形狀ニヨリ)

荒目鑿、中目鑿、細目鑿、(目ノ荒サニヨリ)


形 状

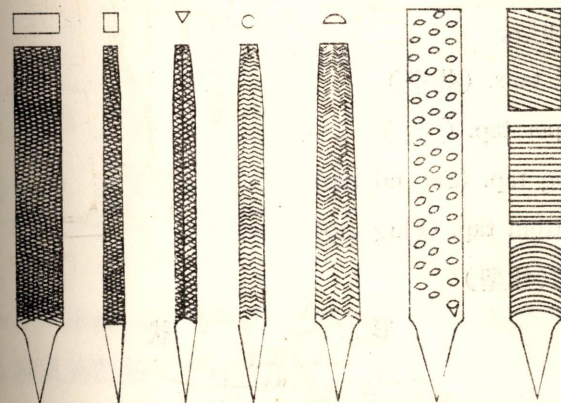

組鑿、

形 状


150mm 程度

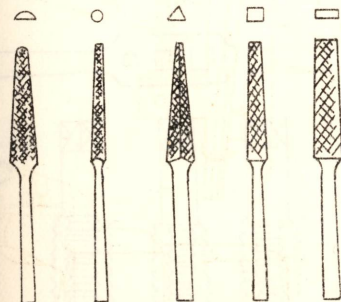

工作物ヲ削ルニ用フルモノニシテ、加工部ノ形狀又ハ大小廣
狭ニ應ジ或ハ仕上面ノ精粗ニヨリ使ヒ分ケス、

3. 鑢刷毛、

 形 状



鑢ニ附着セル削粉ヲ拂フニ用フ、

4. 螺切型、

Hand taps. (牝型)


 

Taper tap. (")

Plug tap. (Second tap)

Bottom tap. (Plug tap)

Dies. (牡型)

形 状

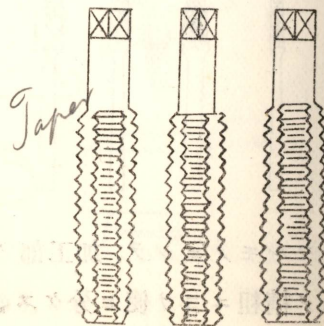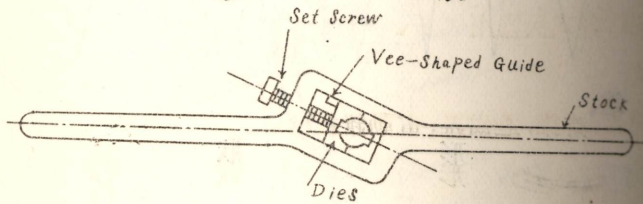


旋盤等ノ機械ヲ以テ螺齒切不便ノ場合及小物ニ螺齒ヲ切ラン
トスル場合等ニ用ヒ、牝型ハ孔ニ螺齒ヲ切ルモノニシテ牡型ハ
棒、螺釘、Stud 等ニ螺齒ヲ切ルモノナリ、

英式、佛式航空機用アリ、
特別ノ装置

螺切板、

形 状

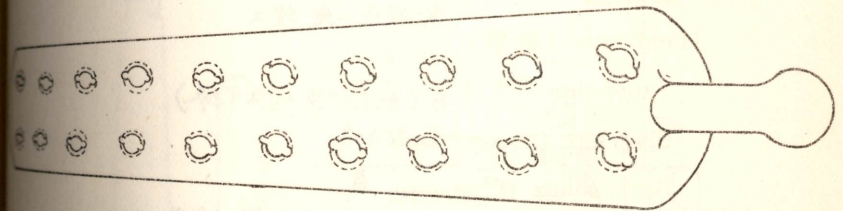




牝型ニシテ小徑 (普通外徑 $\frac{1}{2}$ "以下) ノ棒ニ螺糸ヲ切ルニ用
フ、英式、佛式兵器用アリ、

錐、

齒車錐、舞錐、追齒錐、電動錐揉機、

形 状

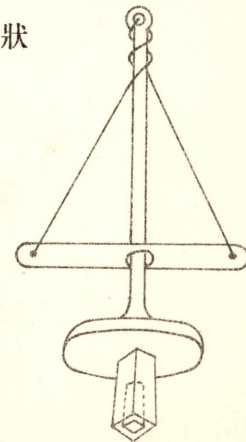

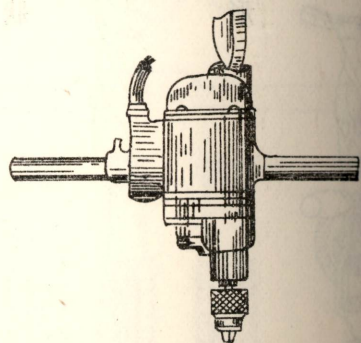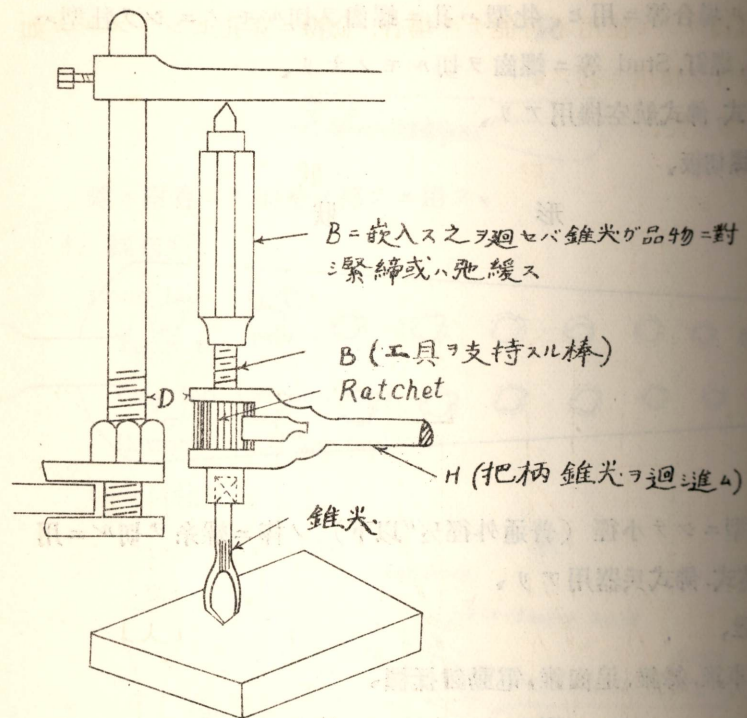


鑽尖ヲ附シ 鋸ニ孔ヲ穿ツニ用フ、

追齒鑽ハ、艦内各部ノ極メテ狹隘ナル場所ニ於テ、移動式電動
 採機スラモ使用不可能ナル場合、金物ニ穿孔セントスルガ如
 キトキノ使用ニ適ス、

1. 鑽 尖、

チリヤキ 形 状

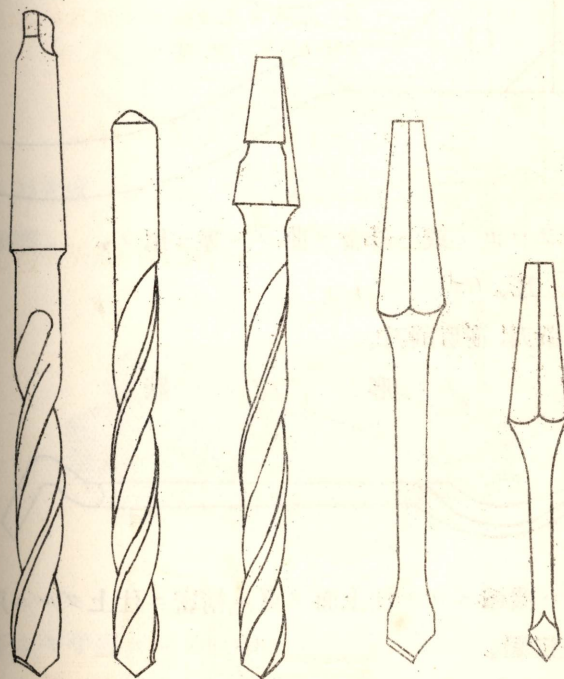


甲
 新チリヤキ
 (3~22 mm)

乙
 チリヤキ
 (9~32 mm)

8. 鉗子、「プライヤー」

形 状

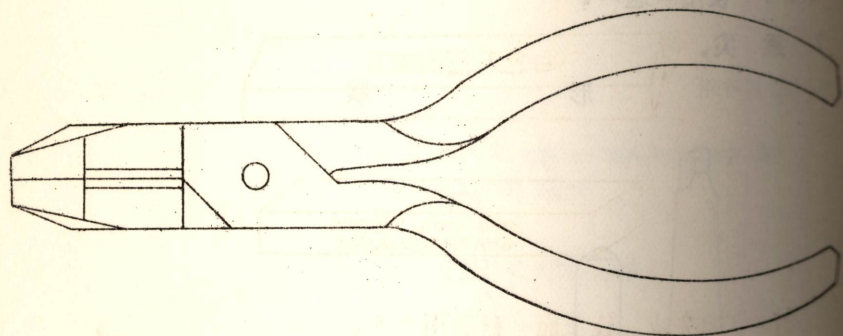


品物ヲツカミ或ハ針金ヲ曲グル等ニ用フ、

9. 削 刀、(キヤギ)

平形削刀, 筐形削刀、

 形 状




鏡或ハ機械ニヨル仕上面ヲ更ニ精密ニ仕上グルニ用フ、

10. 弦掛鋸、

714411227



形 状

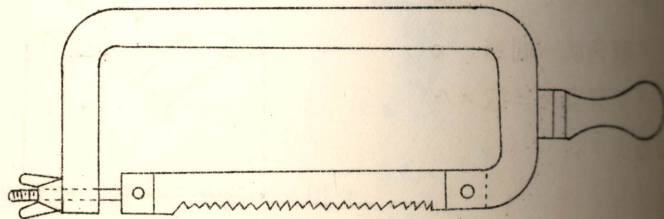

金屬ノ切斷用ナリ、

11. 油砥石、

  
形 状



刀具ノ刀先或ハ仕上面ノ研磨用ナリ、

12. 平面盤、

形 状

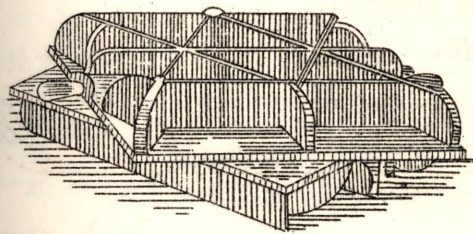


盤面正シキ平面ニシテ直線ヲ畫キ或ハ中心ヲ檢シ又ハ平面ノ仕上等ニ用フ、

13. 溝臺、(三角臺)

直角或ハ圓形ノモノヲ野畫クニ截スル臺ナリ、

形 状

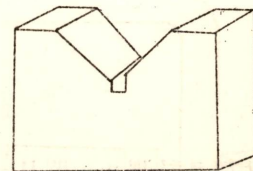


14. 野引及野引針、(13 圖 = 全ジ)

工作物ニ線ヲ引キ又ハ印ヲ附スル野畫クニ用フ、


15. 「ピッチゲージ」

螺糸山數ノ計 形 狀
測用器具ナリ、

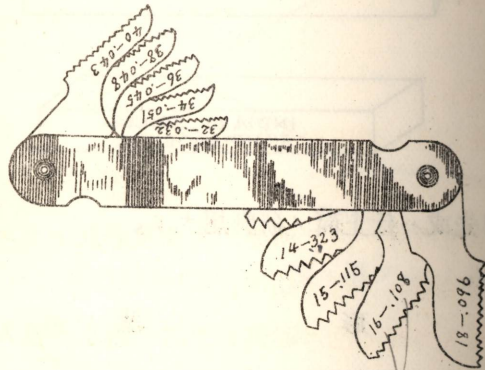

16. 針金指、

形 狀

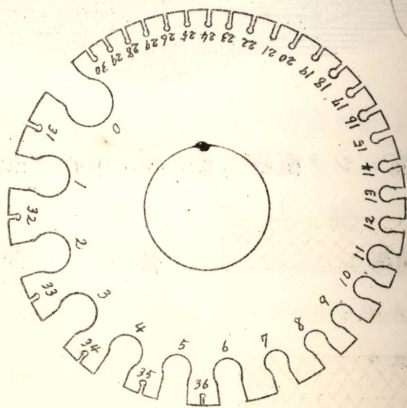

針金ノ徑ヲ計測スル器具ニシテ Birmingham wire gauge ナリ、

第二節 用具使用法並工作法ノ數例

六、鑿使用法、

(一) 鑿ノ製法、

(1) 材 料、

炭素鋼、

(2) 加工順序、

赤熱鍛鍊シテ大體所要ノ形狀トナス、

燒鈍シテ組織ヲ柔軟ニシ加工シ易キ様ニス、

 
荒目ノ車砥機械ヲ以テ所要ノ大サ及形狀トナス、

手工又ハ機械ニテ目ヲ切ル、

燒入ヲ施ス (櫻赤色ニ赤熱シテ之ヲ鹽水ニ投入ス)、

備 考、

(a) 鑿ノ長サ、



圖ノ矢符ニ示ス長サヲ鑿ノ長サト謂フ、一般ニ使用セララル鑿ノ長サハ 10~36 cm ナリ、

(b) 鑿ノ形狀、

斷面ノ形狀ニ種々アルコトハ已ニ述ベタルガ、長サノ形ニ依リ



Parallel file




Taper file

トノ區別アリ、

又厚サが尖端ニ至ルニ從ヒ薄クナルモノト然ラザルモノトアリ、平面刮削ニハ前者ヲ可トス、


(c) 鑢目ノ切方、

Single cut file (單目)

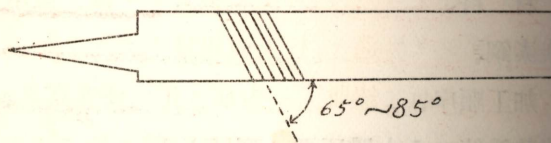

鐵鋸ノ端ノ如キ薄面ヲ仕上グルニ用フ、一般

Double cut file (複目)

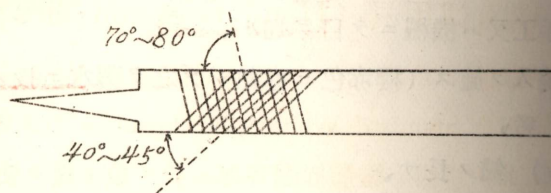

幅廣キ面ノ仕上ニ用フ、單目鑢ニ比シ仕上面ヲ平ニシ易シ、用途最モ廣シ、

(1) 鑢ノ良否、

鑢ノ良否ハ次ノ三條件ニヨリ定マル、

材料タル鋼ノ良否、

鑢目切り方ノ正否、

焼入ノ良否、

(2) 鑢使用上ノ一般注意事項、

(i) 新シキ鑢ハ、最初ニ鑄鐵、眞鍮、青銅ノ如キ比較的柔軟ニシテ粘著力少キモノノ刮削ニ用ヒ、

中古トナリタル後、鍊鐵、鋼ノ如キ堅硬ニシテ粘著性多キモノニ使用スルヲ例トス、新シキモノヲ最初カラ鍊鐵、鋼等ニ使用セバ、鑢目ノ磨耗甚ダ速ニシテ切味不良トナリ、結局鑢ノ命數ヲ短縮スベシ、

(ii) 最後ノ仕上ニハ、己ニ使ヒ馴レタル鑢ヲ使用スベシ、新シキ鑢ハ切味宜シキニ過ギ、仕上面粗雜トナルヲ免レズ、

(iii) 鑄物ノ表面(鑄肌)ハ内部ニ比シ硬度高クシテ、鑢目ヲ磨損シ易シ、故ニ之ヲ削ルニハ鑢ノ命數ヲ長クスル爲、最初ハ古鑢ヲ以テシ、新シキ鑢ヲ使用セザルヲ可トス、

五七、螺齒切用具 (Hand taps and dies) 使用法、

一般艦船部隊ニ供給セラレアル螺切用具ハ、Whitworth Standard Thread (British Standard Whitworth Thread or B.S.W.)ヲ切ルモノニシテ、此ノ螺齒ハ艦體機關各部ニ於テ最モ廣ク使用セララルモノナリ、

(1) Hand taps 使用上ノ注意、

(i) Taper tap (尖端ニ至ルニ從ヒ螺齒ノ切方荒クナシ、且ツ全體ニ勾配ヲ附シアリ) Plug tap (尖端三四ノ螺齒丈勾配ヲ附シ他ハ平行ニシテ完全ナル螺齒ヲ切リアリ)、Bottom tap (全部完全ナル螺齒ナリ、但シ尖端半山丈切り落シアリ)、ノ順序ニ使用ス、而シテ仕事ノ效ヲ急ガズ、一ツノ tap ヲ繰返シ使用シタル上、次ノ tap ニ進ムベシ、決シテ効ヲ急ギテ無理ナカヲ加フベカラズ、

(ii) 一ツノ tap ヲ使用シ終リタルトキハ金屑ヲ充分清掃スベシ、

(イ) Hand tap ニハ各種寸法ノモノアルヲ以テ、先ヅ螺穴ニ嵌
入スベキ螺齒棒ノ外徑（螺齒ノ山ノ徑）ニ應ジ、使用スベキ
Hand tap ヲ選定スベシ、

例ヘバ外徑 10 mm ノ螺釘ヲ差込ムモノトスレバ、其ノ螺孔ヲ
切ルベキ Hand tap ハ、矢張り外徑（螺齒ノ山ノ徑）ノモノヲ
用フベシ、

(ニ) 切ラルベキ螺齒ノ毎吋（毎種）ニ對スル山數節 (Pitch)、
螺山ノ高サ、有效直徑、螺底ノ直徑、螺底ノ面積等ハ丸棒ノ外徑
ニ應ジテ異ナリ、其ノ諸數値ハ、Pocket book ノ B.S.W. ノ表ニ
依リ容易ニ知ルコトヲ得、

(ホ) Hand tap ヲ使用セントスルニ際シ、豫メ穿孔シ置クベキ
穴ノ直徑ハ、次式ニヨリ計算シ得、


$$\text{孔ノ直徑} = (\text{Hand tap ノ螺山ノ外徑}) - (0.64 P \times 2)$$

(但シ P = Pitch)

孔ハ上式ヨリ得タル値ヲ外徑トスル drill ニヨリ豫メ穿孔シ
置クベシ、若シ恰度之ニ相當スル drill ナキ場合ハ外徑ガ之ヨリ
モ小ニシテ而カモ最モ之ニ近キ drill ヲ使用シ穿孔シ置クベ
シ、

(備考) B.S.W. ノ各部寸法關係式、

形狀ハ圖ノ如ク螺ノ邊ハ 55° ノ角度ニシテ螺齒ノ山ト谷トハ
圓形ヲナシ銳キ部分ナキ故亀裂ヲ起シ難キ利點アリ、而シテ螺
齒ノ深サハ 55° 角ノ螺齒ノ深サノ 2/3 ニシテ該角ノ頂點ニ於テ深
サノ 1/6 宛ヲ削リタルモノナリ、

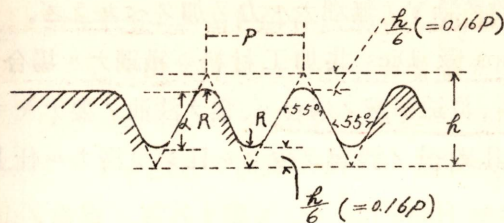

$$h = \frac{p}{2} \cot \frac{55^\circ}{2} = 0.96 p$$

$$\frac{h}{6} = \frac{0.96}{6} p = 0.16 p$$

$$\text{螺齒ノ深サ } d = h - \frac{h}{6} \times 2 = 0.96 p - 0.16 p \times 2$$

$$= 0.64 p = \frac{0.64}{\text{No. of threads per inch}}$$

$$R = 0.136 p = \frac{0.136}{\text{No. of threads per inch}}$$

(∴ 左圖ニ於テ $\frac{R}{R + \frac{h}{6}} = \sin \frac{55^\circ}{2}$)

$$\therefore R = 0.136 p$$

上式ニ見ル如ク螺齒ノ深サ d 及螺齒ノ山ト谷トノ半徑ハ螺
齒ノ Pitch ニ依リテ定マルモノナリ、

(イ) Dies 使用上ノ注意、

(1) 螺齒ヲ切ルベキ部分ノ外徑ハ、豫メ正シク螺齒山ノ外徑
ニ等シク削リ置クベシ、

(2) Dies ノ切缺部（螺齒ノ一部切込ミアル部ニシテ金屑ノ
入ル所）ハ作業中常ニ清掃シ金屑ヲ取除クベシ、

(3) Dies ノ螺齒刮削ハ前進ノ場合ノミニ行ハル、故ニ之ヲ加
工物ニ對シ締付クルハ前進セントスル場合ノミトス、

① 摩擦防止、グリス、油、サス

(二) 效ヲ急ギテ無理ナル力ヲ加フベカラズ、

Hand taps 及 Dies 共加工材料ガ鐵鋼ナル場合ハ、充分潤滑油ヲ與フベシ、眞鍮鑄鐵ノ場合ハ、強テ注油ノ要ナキモ少量ヲ與フレバ螺切用具毀損ノ機會ヲ少クシ且シ平滑ナル仕上面ヲ得ラルベシ、

五八、追齒錐 (Ratchet drill) 使用法、

(一) 使用上ノ注意、

(イ) 穿タントスル穴ノ中心線ト追齒錐ノ中心線トヲ一致セシムルヲ要ス、

(ロ) 本器取付ニ際シテハ、圖ノ D ナル距離ヲ可及的短クシ追齒錐ノ緊締ヲ鞏固ナラシムベシ、

(二) 錐 尖、

追齒錐ニ於テ最モ普通ニ使用スル錐尖次ノ如シ、



 

劍錐 (山形錐)、

最モ多ク使用セラル、但シ厚サ 6 mm 以下ノモノノ穿孔ニハ適セズ、

刃尖ノ角度 A ハ 90°~120° ガ適度ナリ、

刃尖ノ尖端 O ハ錐體ノ中心線上ニ在ルコト肝要ナリ、

刃尖 O ノ厚サハ 6~3 mm ガ適度ナ

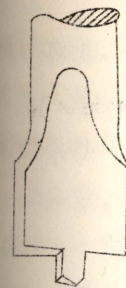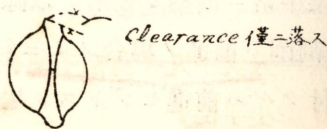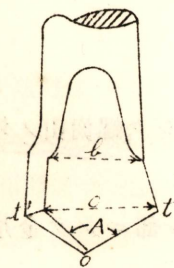

リ、

b ノ長サハ a ノ長サヨリ 1 cm ニ付 0.03 mm 位短キガ普通ナリ、

ot, ot' ノ長サハ相等シキコト肝要ナリ、

袖錐 (蠟燭錐)、

厚サ 6 mm 以下ノモノノ穿孔ニ適ス、

上記以外大形ノ穴ヲ穿ツニ次ノ如キ形狀ヲナセル錐尖アリ、



五九、弁及嘴摺合法、

弁及嘴ノ摺合面摩擦或ハ毀損シ漏洩ヲ生ジタルトキハ、之ガ防止ノ爲摺合法ヲ行フ、

(一) 弁摺合法、

(イ) 要 具、

摺合削刀

仕上 鑢

刃尖ノ丸キ烏帽子鑿、

小手槌、

油 砥 石

定 規

赤 鉛

(油ニテ稍濃ク溶カシタルモノ)、

(ロ) 摺合法、

摺合法ハ實地ニ就キ會得スベシ、

摺合實施上ノ注意事項次ノ如シ、

(a) 弁又ハ弁座ノ局部ニ淺キ疵アル場合ハ、鑪又ハ削刀ニテ削リ取り得ルモ、疵稍深キ場合ハ、尖ノ丸キ烏帽子鑿ニテ

{ 弁ニ在リテハ摺合面ノ内側 } 1.5~3mmノ所ヲ鉋打々出シ、
{ 弁座ニ在リテハ摺合面ノ外側 }

仕上鑪ニテ大體仕上ゲタル上摺合ヲ行フベシ、

但シ疵ノ深サ大ナルカ又ハ摩擦ノ程度甚シキ場合ハ、弁及弁座孰レニシテモ、弁座削器又ハ旋盤ニテ適度ニ刮削ヲ行フベシ、

(b) 摺合面ノ幅、

狹キ方宜シク 1~1.5mmヲ適當トス、大形弁ニ於テモ 2mmヲ超ユベカラズ、

(c) 摺合ヲ行フトキ、弁ノ弁座ニ對スル回轉ハ 90°以内タルベシ、然ラザレバ摺合不良ナル部分ノ見究メ困難ナリ、

(d) 最後ノ仕上摺合ニハ油、石鹼水等ヲ塗沫摺合スベシ、

① 摺合ノ完全トナリタル條件、

1 摺合面ノ幅ハ各部廣狹ナク相等シキコト、

2 摺合面ニハ縦疵ナキコト、

3 摺合面ニハ凹凸ナク各部一線ナルコト、

4 弁脚ハ弁座ノ内側ト洋紙ト厚サ位ノ間隙ヲ有セシムル

コト、

(ニ) 嘴摺合法、

(イ) 要 具、

弁摺合法ノ場合ニ同ジ、

(ロ) 摺合法、

摺合法ハ實地ニ就キ會得スベシ、

摺合實施上ノ注意事項次ノ如シ、

(a) 定規ニテ嘴栓及嘴函ノ摺合面ニ凹凸ナキヤヲ檢シ、若シ凹凸アラバ鑪又ハ旋盤ニテ削リ真正ナル圓錐形トスベシ、

(b) 摺合ヲ行フ際嘴栓ノ回轉ハ 90°以内タルベシ、

(c) 仕上摺合ハ油ヲ塗沫シ行フベシ、

(d) 嘴函ハ万力等ニテ締付クベカラズ、變形ノ虞アレバナリ、

(e) 摺合ニハ赤鉛ヲ用フベキモ、若シ急ヲ要スルトキハ金剛砂粉又ハ磨粉ヲ使用スルコトヲ得、但シ此ノ場合ト雖モ、最後ノ仕上摺合ハ油ヲ塗沫シ行フベシ、


六〇、發條製作法、

(一) 發條ノ種類及用途、

普通使用セララルル發條ノ形式及用途次ノ如シ、

(イ) Leaf spring.

金屬平板ヲ適當ニ屈曲シタルモノニシテ、切斷面ハ矩形ナリ、吸鏢機械ノ低壓吸鏢衛帶環張出用弓形發條

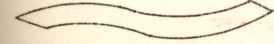(), 小銃ノ彈倉發條等ハ此ノ例ニシテ、車體ノ反動ヲ緩和スル爲ニ、其ノ下面ニ取付ケアル Laminated

spring モ亦 Leaf spring ノ應用例ナリ、

(p) **Spiral spring.**

渦狀ノ發條ニシテ、切斷面ハ矩形ナル場合ト圓形ナル場合トアリ、捲回シタル發條ノ螺旋ラントスル力ニ依リテ、物體ニ旋回運動ヲ起サシムルモノニシテ、時計、蓄音器等ノ發條ハ此ノ適例ナリ、

(q) **Helical (Coil) spring.**

切斷面ガ圓形、正方形又ハ矩形ノ針金又ハ金屬棒ヲ、Coil 狀ニ捲回シタルモノニシテ Cylindrical (筒形)ナルモノト Conical (圓錐形)ナルモノトアリ、Cylindrical ナルモノハ、最モ普通ナル形狀ニシテ、安全弁發條、吸鑄機械ノ高壓吸鑄衛帶環發條等ハ是ナリ、Cylindrical ナルモノハ、消防唧筒、抽氣唧筒其ノ他各種唧筒ノ唧筒弁ニ使用セラレ、顛倒シ難キヲ特長トス、

{ 注意、 Helical spring ヲ Spiral spring ト呼ブコトアルモ、
嚴密ニ言ヘバ、此ノ呼稱ハ不當ナリ、 }

(r) **發條ノ材料、**

(i) **磷青銅線、**

(a) **標準成分 (%)、**

Sn	P	Cu
3.5	0.5	殘

(b) **性質、**

強度ハ鋼線ニ劣ルモ眞鍮線ヨリ強ク、而カモ濕氣ニ對スル耐蝕性ハ極メテ大ニシテ、斷面赤色ヲ帶フ、

(c) **用途、**

消防、抽氣、給水、「ビルヂ」、海水各唧筒ノ水ニ浸ル唧筒弁ノ


海
水
各
唧
筒
ノ
水
ニ
浸
ル
唧
筒
弁
ノ

發條、

驅逐艦及潜水艦ノ上甲板出入口蓋ノ發條、

(d) **磷青銅線ノ製法、**

磷青銅塊ヲ鍛鍊シテ適當ナル直徑ノ丸棒トシ、Dies ヲ通シテ冷質引拔 (Cold draw) ス、Dies ヲ通スコト四五回繰返セバ、歪硬化 (Strain hardening) ヲ起ス故、約 500°C (淡赤色) ニ加

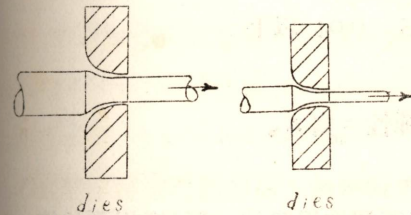

熱燒鈍シ、更ニ Dies ヲ通ズ、此ノ作業ヲ繰返シテ略所要ノ直徑ノ針金トナレバ、最後ノ燒鈍ヲ行ヒタル上、三回位 Dies ヲ通シテ所要

ノ直徑トナシ作業ヲ終ル、即チ、出來上リタル針金ハ、三回位 Dies ヲ通シタル儘ノモノニシテ、此ノ爲歪硬化ニ依リ彈性ヲ具備ス、

製法斯クノ如クナル故、發條用磷青銅線ハ直徑小ナルモノ程高價ナリ、

(e) **線ノ種類、**

普通 Birmingham wire Gauge ノ No. 20 (Dia. 約 1 mm) ヨリ No. 0 (Dia. 約 8.5 mm) ノ約 20 種アリ、此ノ内、艦船ニ最モ廣ク用ヒラルルモノハ、

唧筒弁發條トシテ

No. 8 (Dia. 約 4.2 mm)

No. 9 (Dia. 約 3.8 mm)

No. 10 (Dia. 約 3.4 mm)

No. 11 (Dia. 約 3.0 mm)

No. 12 (Dia. 約 2.8 mm)

驅逐艦上甲板出入口蓋發條トシテ

No. 1 (Dia. 約 7.6 mm)

(ロ) 「ピアノ」線、

(a) 成分(%)、

C 0.6~0.8 Si 0.3 以下 Mn 0.4~0.6

P 0.04 以下 S 0.04 以下

(b) 性質、

抗張力大ニシテ彈性ニ富ム、

(c) 用途、

「タルビン」炭素衛帶抑用發條、飛行機用張線等、

(イ) 炭素鋼(Carbon steel)及珪素滿俺鋼(Silicomanganese steel)

(a) 成分例(%)、

	炭素鋼	珪素滿俺鋼
C	0.7~0.9	0.55~0.65
Si	0.25 以下	1.0 ~ 1.2
Mn	0.25~0.5	0.8 ~ 1.0
P	0.03 以下	} 同 左
S	0.025 以下	
Cu	0.05 以下	

(b) 性質、

強度ハ磷青銅線ニ勝ルモ、耐蝕性ハ之ヨリ劣ル、

(c) 用途、

耐蝕ノ目的ヲ以テ磷青銅線又ハ眞鍮線ガ特ニ使用セラレ

所以外ノ發條、

(d) 鋼線ノ種類、

罐安全弁發條ノ如ク切斷面ガ正方形又ハ矩形ニシテ、比較的大型ナルモノハ、發條鋼塊ヲ鍛鍊成形後、焼入及焼戻シノ熱處理法ヲ施シテ製作スルモ、切斷面ガ圓形ニシテ且ツ比較的小型ナル發條ハ、發條鋼線ヲ用ヒテ作ル、

發條鋼線ニハ

Spring-tempered wire

Annealed wire

ノ二種アリ、

Spring-tempered wire ハ、已ニ焼入焼戻シノ熱處理ヲ施シ適度ノ彈性ヲ附與シアルヲ以テ、之ヲ成形シテ作りタル發條ニハ、更メテ熱處理ヲ施スノ要ナク、從テ成品安價ニシテ、強度等特ニ喧シカラザル場合ニ使用ス、

Annealed wire ハ、成形後更メテ焼入焼戻シノ熱處理ヲ加ヘ以テ彈性ヲ附與スルノ要アリ、從テ成品高價ナルヲ免レザルモ、發條ノ強度ヲ意ノ如ク加減シ得ル故、發條トシテハ優良ニシテ、内火機械ノ弁發條、諸計器ノ發條等大切ナルモノハ、皆之ヲ以テ作ル、

(イ) 發條製作法、


茲ニハ、艦船内ニテ普通必要トスル發條製作法ノ要領ヲ述ブベシ、

(1) 磷青銅線又ハ Spring-tempered wire ヲ以テスル小型筒形發條製作法、

所要發條内徑ノ約 $\frac{7}{8}$ ナル直徑ノ丸棒ニ、針金ヲ堅ク且ツ pitch

正シク捲付ケタル後、靜ニ之ヲ離ストキハ、概ネ所要ノ直徑ノ發條ヲ得ベシ、(急ニ離ストキハ、彈力ニ依ル反撥力大トナリ、發條成品ノ直徑甚シク擴大スベシ)、此ノ場合ノ捲回数ハ所要有効捲



回数ヨリモ 2 捲丈多クシ、成形後兩端ヲ切斷ス、

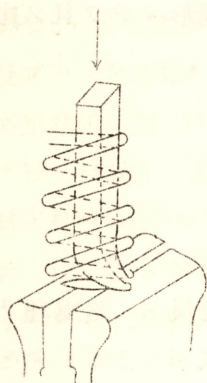

次ニ、發條ノ据ハリヲ良クスル爲、兩端ノ一捲ヲ車砥石又ハ鑪ニテ平ニ刮削シ、圖ノ如ク少シク開キタル万力上ニ乗セ、鍵形金物ニテ叩キテ平ニス(但シ發條線ガ比較的大徑ナル場合ハ、万力上ニテ叩ク代リニ、兩端一捲丈ヲ金屬板ニテ隔離シ、瓦斯焰ニテ燒鈍軟化シタル上、適宜平ニ加工スベシ)、

(ロ) 磷青銅線ヲ以テスル小型圓錐形發條製作法、

所要ノ發條ノ寸法ヨリ約 $\frac{1}{8}$ 小ナル金屬製又ハ木製ノ圓錐形器具ニ、針金ノ一端ヲ緊締シ、圓錐面ニ強ク締付クルコト圖ノ如ク、次ニ之ヲ靜ニ離シタル上兩端ヲ切斷シ、上端ハ鑪ニテ平ニ削リ、下端ハ金屬板ニテ隔離シテ瓦斯焰等ニテ燒鈍軟化シ折屈ゲテ發條ノ最下輪ニ懸ク、

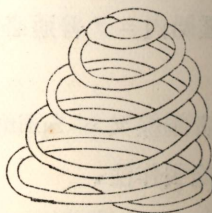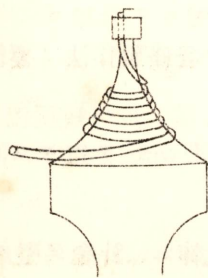

(ハ) Annealed steel wire ヲ以テスル小型發條製法、

筒形及圓錐形發條共ニ捲回法ハ前記ノ通ナルガ、成形後次ノ熱處理ヲ旋スベシ、

(a) 燒入、

瓦斯鑪、石炭鑪又ハ木炭鑪中ニ鐵管ヲ赤熱シ置キ、發條ヲ鐵棒ニ通シテ此管中ニ入レ、 $800^{\circ}\sim 850^{\circ}\text{C}$ (暗櫻色)ニ加熱シタル上、之ヲ白絞油ニ浸シテ急冷ス(780°C 位ニ加熱後冷水ニ浸シテ急冷燒入シテモ宜シキモ、油燒入ノ方結果良好ナリ)、

加熱鑪ハ、上述ノ孰レニテモ宜シキモ、木炭鑪最モ都合宜シ、蓋シ該鑪ニテ得ラルル最高溫度ハ 950°C 位ニテ、普通ハ $850^{\circ}\sim 800^{\circ}$ 位ナル故、燒入ノ爲ノ加熱作業用トシテハ、溫度調整最モ容易ナリ、

(b) 燒戻、

燒入シタル儘ノ發條ハ、硬度高キモ粘靱性ニ乏シク折損シ易キ故、適度ニ燒戻ス要アリ、

燒戻法トシテ最モ簡便ナルハ、發條ヲ白絞油ニテ潤フシタル上鐵棒ニ通シ、燒入ニ使用シタル鑄管中ニ入廻シ乍ラ全體ヲ平均ニ加熱スベシ、然ルトキハ、發條ニ附着シタル白絞油ニ引火シ火焰ヲ上ゲテ燃ユ、油ノ燃へ盡シタルヲ程度トシテ發條ヲ引出シ、之ヲ再ビ白絞油ニ浸シテ冷却スベシ、白絞油ノ引火點ハ 450°C 位ニテ、油ノ燃へ盡シタルトキハ、發條ハ 45°C 位ニ加熱セラレタル譯ニテ、該溫度ハ燒戻溫度トシテ好適ナリ、

(ニ) 發條試驗法、

製造シタル發條ハ強度、彈性等適當ナルヤ否ヤヲ一應試驗スル

ヲ要ス、簡便ナル試験法次ノ如シ、

發條ヲ通シタル棒ヲ万力ニ插ミテ立テ、適宜ノ方法ニテ發條ヲ一杯壓縮スベシ、壓縮前發條ノ長サヲ計リ置キ、第一回壓縮後復舊セザル長サガ、1 mm 程度以内ニシテ、第二回以後ノ壓縮ニ對シテハ、此ノ縮ミガ皆無ナルヲ要ス、

發條ノ外徑甚ダ小ニシテ壓縮困難ナルモノハ、之ヲ 180°C 折り屈ゲ完全ニ復舊シタルモノヲ良品トス、

(四) 錆止仕上、

鋼製發條ハ、次ノ方法ニ依リ錆止仕上ヲ施シ置ク可トス、

發條ヲ白絞油ニテ潤フシ、500°C 鉛壺（鐵棒ヲ白絞油ニ浸シタル上鉛壺ニ挿入レタル瞬間、油面ニ浮ビタル小油滴ガ、焦ゲ初メントスル程度）ニ入レ、發條ニ附著セル油ガ未ダ焦ゲ切ラス程度トシテ引上グ、此ノ作業ヲ四回位繰返スベシ、

第八章

機械工作

第一節 旋盤使用法

六一、機械工作ノ内容、

機械工作トハ、各種ノ工作機械ヲ以テ金屬材料ヲ加工シ、之ヲ所要ノ形狀トナシ或ハ其ノ外面ヲ研磨スル工作ヲ謂フ、

其ノ工作ノ種別概ネ次ノ如シ、

材料ノ外面又ハ穴内面等ノ刮削仕上工作

錐 揉 工 作 (Drilling)

突 鑿 工 作 (Slotting)

剪 斷 工 作 (Shearing)

平 削 工 作 (Planing)

筒 刳 工 作 (Boring)

打貫(壓穿)工作 (Punching)

形 削 工 作 (Shaping)

轆轤及切工作 (Milling)

齒 切 工 作 (Gear cutting)

車 砥 工 作 (Grinding)

精研(研磨)工作 (Polishing)